

φ 48 スモール DN タコメーターキット 12500RPM 取扱説明書

製品番号 05-05-0051

適応車種 クロスカブ 50 (AA06-1000001 ~)
クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~)

まえがき

この度は、弊社製品をお買上げ頂き有難うございます。ご使用につきましては、下記内容をご理解の上ご使用下さいませ。お願い申し上げます。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- 取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご相談されることをお勧め致します。
- 当製品使用中に発生した事故、怪我、物品の破損等に関して如何なる場合においても当社は賠償の責任を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- 他社製品との組合せは保証対象外になりますので遠慮願います。
- 製品を加工等された場合は保証の対象にはなりません。
- 性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- クレームについては、材料及び、加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として修理又は交換させて頂きますが、工賃その他費用は対象となりません。
- この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

特徴

クロスカブ 50 (AA06) /110 (JA45) 専用のタコメーターキットです。
純正メーターの横にハンドルクランプにてメーターを配置する為、非常に確認しやすいです。
適合車両専用のサブハーネスが付属していますので、配線加工の必要がありません。
メーター本体は“φ 48 スモール DN タコメーター 12500RPM”を採用。
指針角度をデジタル信号&小型メーターが完全制御。指針保持力が高く、信頼性に優れた構造です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物の損傷が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンやマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品破損・ケガの原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術、知識のない方は、作業を行わない下さい。（技術、知識不足等による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備を行った際、損傷部品が見つかった場合、その部品を再使用せず損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると、部品破損により、事故につながる恐れがあります。）
- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉したような場所では、エンジンを始動しないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みの有無を確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落等で、事故につながる恐れがあります。）
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 点検や整備を行う際は、当取扱説明書やサービスマニュアル等に記載されている、要領、手順に従ってください。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。（部品破損により事故につながる恐れがあります。）
- 酸化したガソリンの滞留は危険性が有る為、通気の良い場所で作業を行ってください。

株式会社 スペシャルパーツ 大川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>


ご使用上の注意点

【ヘッドライト OFF での走行禁止 / 保安部品を外したレース用車両】

ヘッドライト常時点灯車を安易な改造（断線させるだけ）によりライト OFF 状態にして走行すると消費されない電力が車体全体の電圧を上げてしまいます。そのまま走行を続けると、過充電によるバッテリーの劣化や過度の負担により純正レギュレーターが故障してしまう可能性があります。ノーマルよりも高いエンジン回転数で走行するエンジン改造車では、悪影響がより強くなります。ヘッドライトが球切れしてしまった場合は、直ちに走行を止めるか、どうしても走行する必要がある場合はハイビームに切り替えて（光軸も調整して）下さい。この時、なるべく低回転で走行して下さい。レース用車両ですべての保安部品を外すには、専門的な知識と代替部品や追加部品が必要となります。

- H.I.D. キット、他社製 LED ヘッドライトキットには品質によりバラスト / インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る製品があり、程度によってはメーター故障の原因となりますので取り付けしないで下さい。
- 弊社製 LED ヘッドライトキットについては、同時装着可能です。
- 社外品の点火装置及び、イグニッションコイルやプラグコード、レーシングプラグ（抵抗無しタイプ）は悪影響ノイズの増大により故障の原因となる可能性がありますので取り付けしないで下さい。
- また、点火系部品の劣化も点火ノイズ増大に関係します。
- 社外品の発電装置は充電力不足によるバッテリー電圧の低下、制御電圧の不具合により故障の原因となる可能性がありますので取り付けしないで下さい。
- 炎天下での放置にご注意下さい。長期、野外にバイクを置く場合はカバー等をかけて下さい。炎天下の中など、過酷な条件下で長期放置しますと、樹脂やゴム製部品の劣化や変形の恐れがあります。
- 本製品は完全防水ではありません。防滴構造ですので雨などの通常の水濡れ程度では内部に水は入りませんが、完全防水ではありませんので水の中に浸すなどすると水が浸入してしまいます。万が一本体に水が入ってしまった場合は直ちに使用を止めて下さい。
- また、湿度が高い時、急激な温度変化があった場合などに本体が湿気を吸い込みパネル内面に曇りが発生可能性があります。
- 激しい衝撃を与えないで下さい。オフロード走行やジャンプ、ウイリーなど、メーターに強い衝撃を与える行為は行わないで下さい。衝撃によっては内部部品の欠落、ボディーの損傷の恐れがあります。
- 侵入した湿気が出ていくように湿気抜きをメーター本体裏に設けています。洗車時など、メーター底面に直接水を吹きかけないように注意して下さい。また、湿度の高い状態に置きますと本体内に湿気が侵入し画面がくもってしまう可能性があります。

キット内容 寸法図

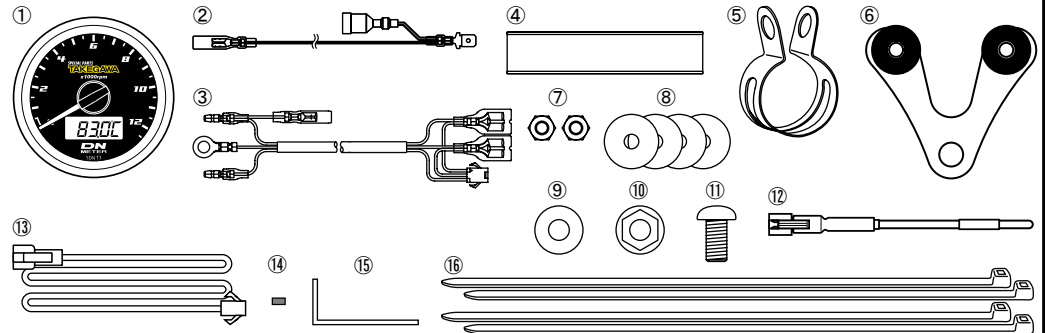


番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	スモール DN タコ & サーモメーター	1	
2	RPM コード B	1	00-05-0072
3	タコメーターサブコード	1	
4	ラバー	1	
5	クランプステー	1	
6	メーターマウントステー	1	
7	M4 ナット	2	
8	ブレーンワッシャ 4mm	4	
9	ブレーンワッシャ 8mm	1	00-00-0076 (10 ケ入り)
10	フランジナット M8	1	00-00-0141 (5 ケ入り)
11	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x15	1	00-00-0085 (4 ケ入り)
12	スティック温度センサー	1	07-04-0551
13	温度センサー連結コード 900mm	1	07-04-0522
14	ソケットセットスクリュー 3x5	1	00-00-0480 (6 ケ入り)
15	L レンチ 1.5mm	1	
16	結束バンド 200mm	4	00-00-0269 (10 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。
※上構成イラストにない RPM コード、メイン配線、ギボシは使用しません。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


▲注意
本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。
外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い作業を行って下さい。また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

- (1) メインパイプセンタカバー、(2) フロントカバー、(3) メインパイプカバー、(4) サイドカバー、
(5) ボディカバーを取り外す。

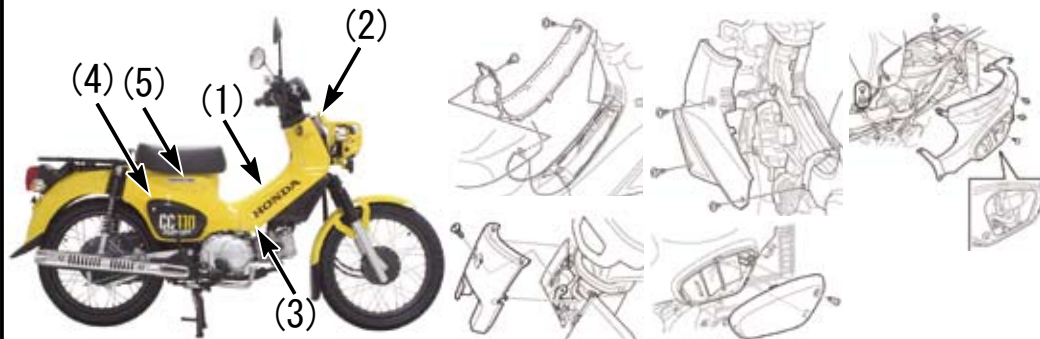

バッテリー マイナス端子の接続を外しておきます。

配線接続図

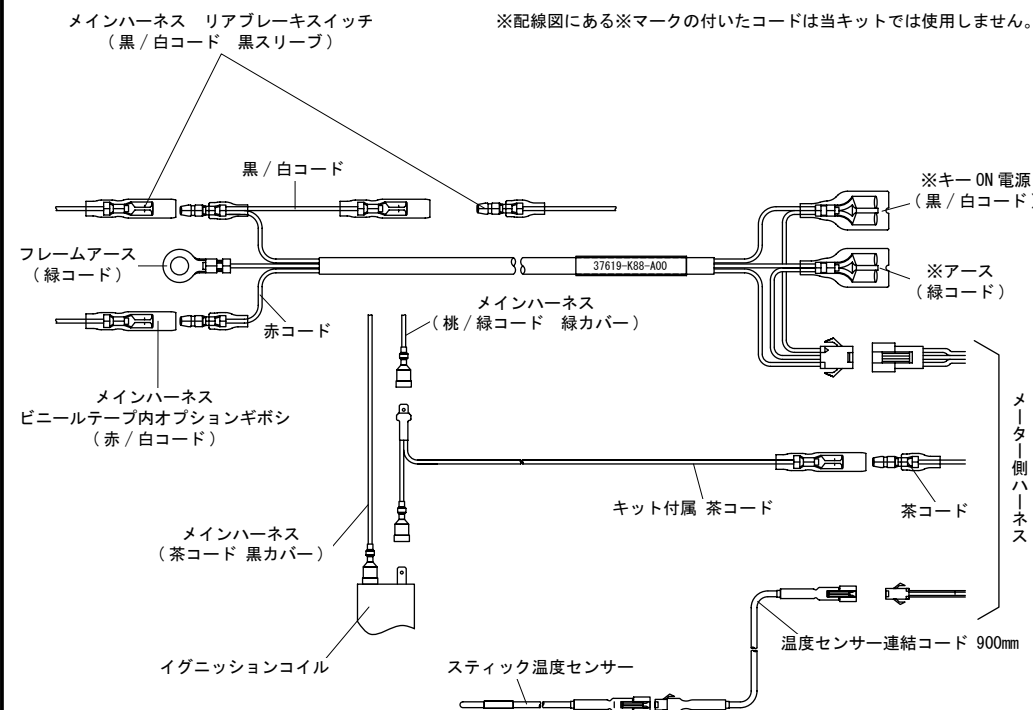


※スティック温度センサーは、走行風の当たらない場所へ配置することで、外気温計測が可能です。

▲注意
本取扱説明書中のコード色表記は、ベース色 / ライン色としています。
黒 / 白という表記のコードは、黒色の被覆に白色のラインが入っているコードを表します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


- ① DN タコメーター本体に⑥メーターマウントステーを取り付けます。
ラバーマウント部の組み立てに関しては下図を参考にして下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：5N・m (0.5kgf・m)

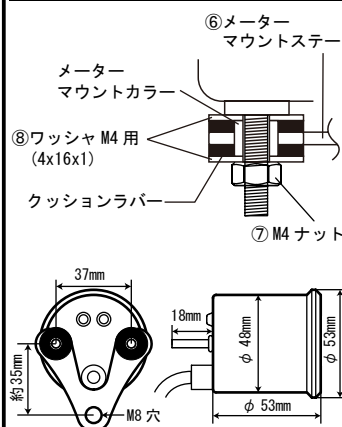

ハンドルに④ラバーと⑤クランプステーを取り付けます。
画像を参考に⑤クランプステーで⑥メーターマウントステーを挟み込む様に取り付けます。
運転中に確認し易い角度で取り付けして下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

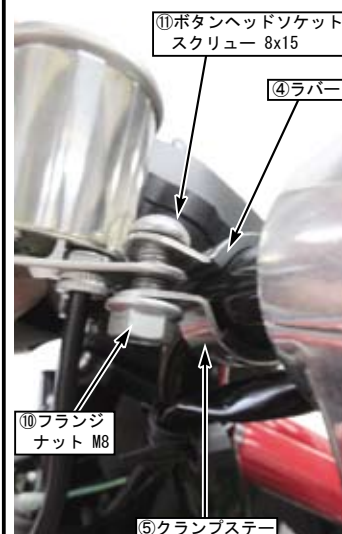

エンジンコントロールユニットを取外します。



メインハーネス内のオプションギボシに③タコメーターサブコードの赤コードを接続します。

▲注意
オプションギボシはメインハーネスにビニールテープで巻き付けられています。
ご使用の際は適宜ビニールテープを剥がすか切除して下さい。その場合、ハーネスを傷付けない様十分注意して下さい。



リアブレーキスイッチの黒 / 白コード (黒スリーブ内) のギボシの接続を外し、③タコメーターサブコードの黒 / 白コードを接続します。



車体アースに③タコメーターサブコードのアースを共締めします。




ハンドル操作に影響のない様に注意して取り回し、メーター側ハーネスと③タコメーターサブコードを接続します。メーター側ハーネスと②RPMコードBを接続します。



カプラー、ギボシ部にビニールテープを巻き、ステム部への巻き込みを予防して下さい。




イグニッションコイルの桃 / 緑コード (緑スリーブ内) の平端子の接続を外し、②RPMコードBを接続します。

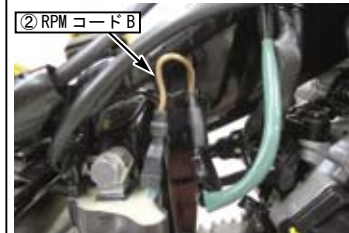

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。メーターの動作を確認し、コード類を挟み込まない様に注意し純正部品を逆手順で組み付けます。

機能一覧

■ 指針式タコメーター
■ 最高記録（自動測定）
最高回転数記録

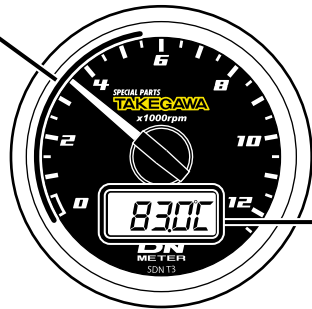

■ サーモメーター
■ 最高記録（自動測定）
最高温度記録
■ 時計
■ エンジンワークタイマー

耐震性、正確性に優れた DN モーターを採用した指針式タコメーターにサーモメーター、時計、最高記録（自動測定）（最高温度記録 / 最高回転数記録）、エンジンワークタイマー機能をデジタル表示する多機能なタコメーターです。ブラックパネルにオレンジ照明を採用し、昼間と夜間共に視認性に優れたメーターです。

■ 各種機能一覧

	指針式 タコメーター	表示範囲：～ 12500rpm	
		発火回数設定	クランクシャフト 1 回転あたりの発火回数設定。 1/2 発火、1～6 発火
		RPM 信号	C, D, I. 点火からインジェクション車に多いフルト ランジスタ点火まで、様々な RPM 信号の認識性能 に優れた回路とプログラムを装備
		電子回路	AC8 ～ 17V / DC10 ～ 18V に対応し、電圧変動や過 電圧に対して耐久性の高い電源回路を装備
		最高記録（自動測定機能）	最高回転数記録（リセットを行うまで記録が保存） 見出し番号⑥

	サーモメーター	測定範囲：～ 150℃	
		スティック 温度センサー付属	スティック温度センサーが付属している為、別売 スティック温度センサー用各種アダプターをご購 入頂く事で温度を計測出来ます。 又、水温計及び水温警告等付き車両で水温を計測 したい場合、弊社製 PT1/8 温度センサーとノー マル温度センサーを交換することで水温を計測す ることが出来ます。
		最高記録（自動測定機能）	最高温度記録（リセットを行うまで記録が保存） 見出し番号⑥


	ワークタイマー （エンジン 稼働時間計）	リセット可能範囲 ： ～ 9999 時間	500rpm 以上のエンジン稼働時間を自動で加算する タイマー。500rpm 未満になると止まります。
		100 時間までは分単位 02 12: 100 時間以降は時間単位	100 時間までは分単位で記録され、100 時間を超 えると 1 時間単位で記録されます。 リセット可能。 メニューオフ対応（非表示設定有り）
			設定 → 見出し番号⑤

	時計	表示：24 時間	メニューオフ対応（非表示設定有り） 設定 → 見出し番号④
--	----	----------	-------------------------------------

メニュー OFF 設定	取り付ける車種によっては使えない機能や、お客様によっては不要と思う機能を隠す事が出来ます。 対応の機能は「時計」「ワークタイマー」の 2 つです。メニュー OFF 設定は ADJ モードで行います。		
	例 1) バッテリーレス車は時計機能が使えないので、時計をメニュー OFF に設定。 例 2) スピードメーター側に時計があるので、タコメーターの時計をメニュー OFF に設定。		


ボタンの操作方法

メーターの基本設定や表示切り替えは、メーター本体の裏にある 2 つのボタンを使用します。左右のボタンの説明は下イラストのように“文字盤を正面から見た状態”でボタンの左右を表します。又、ボタンを押して頂く際、“短押し”と“長押し（3 秒）”の 2 種類の押し方があります。表示アイコンや押し方の表記をご確認の上、操作を行ってください。

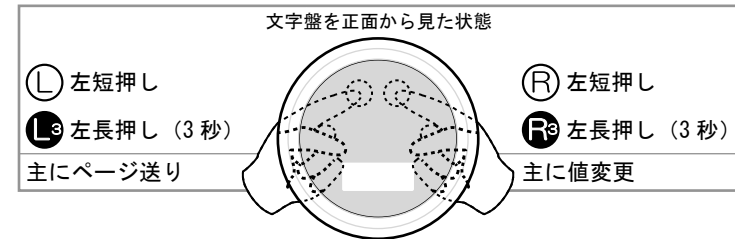

メーター起動

- バッテリー電源車はキー ON で、バッテリーレス電源車は、エンジン始動に伴い電源が入ります。
- 前回 OFF にした時のモードで起動します。
- “左短押し”を行うと中央下の液晶画面の表示が温度計→時計→ワークタイマー→最高記録→温度計・・・に切り替わります。最高記録に関しては、最高回転数が指針表示、最高温度が液晶画面で表示されます。
- ワークタイマー表示中、“左長押し（3 秒）”することで、記録を消去。
- 最高記録表示中、“左長押し（3 秒）”することで、記録を消去。

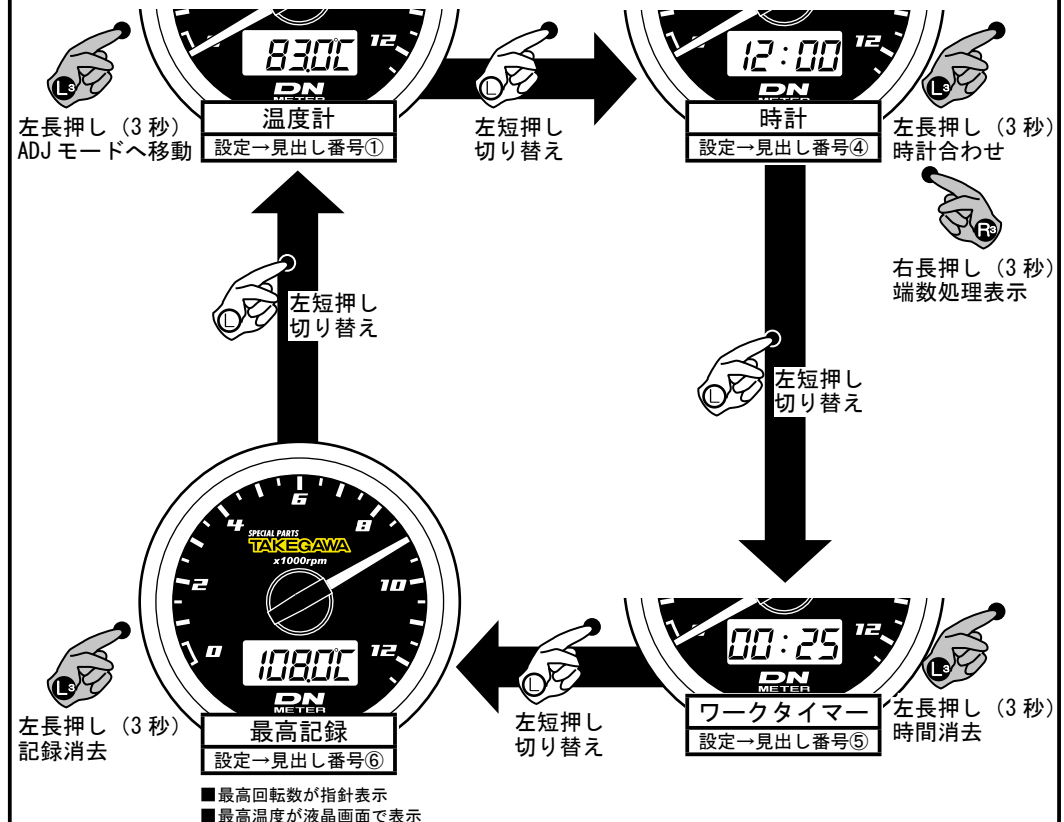

ボタンの操作方法


ADJ モード

- 各種設定値の変更、調整を行うモードです。
- “温度計”表示中に“左長押し（3秒）”でADJモードに入ります。


■ADJモード時

- Lボタン（左ボタン）短押し：次設定項目に進む / 長押し：ADJモードを抜ける
- Rボタン（右ボタン）短押し：設定値を進める / 長押し：設定値を戻す


文字盤を正面から見た状態

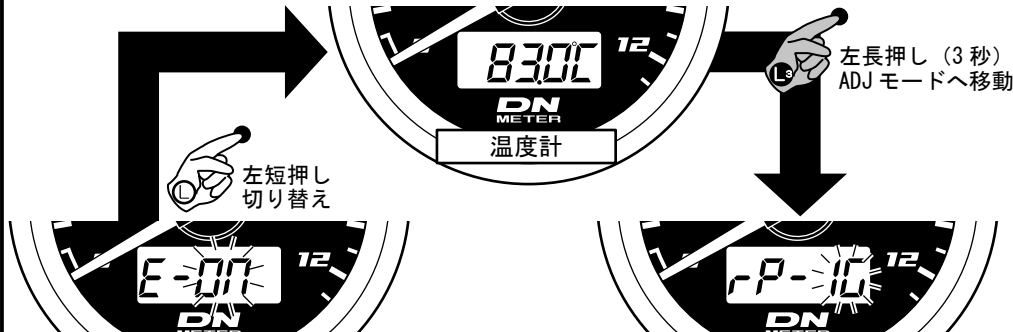

ワークタイマーのメニュー OFF 設定 設定→見出し番号⑤-2
時計機能を使用しない場合はOFF 範囲：ON、OFF

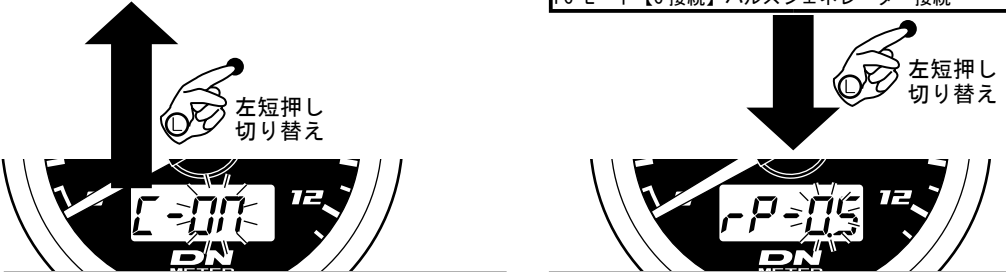


時計のメニュー OFF 設定 設定→見出し番号④-2
時計機能を使用しない場合はOFF 範囲：ON、OFF

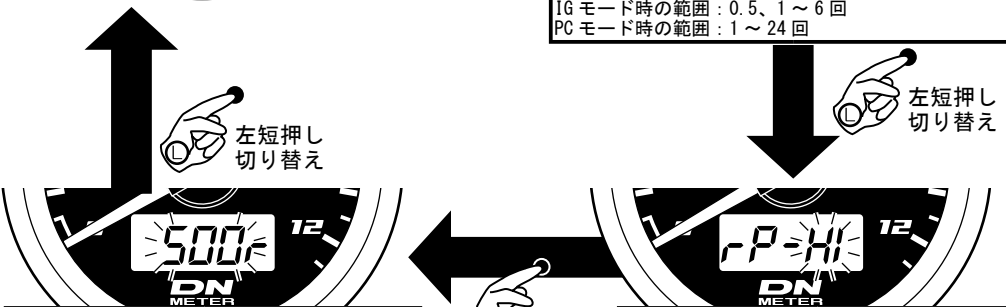


最低回転数設定 設定→見出し番号②-4
指針を動かすエンジン回転数の最小値
範囲：500rpm～4000rpm

RPM 信号接続設定 設定→見出し番号②-1
RPMコード接続先の種類
IGモード【A接続】【B接続】イグニッションコイル接続
PCモード【C接続】パルスジェネレーター接続

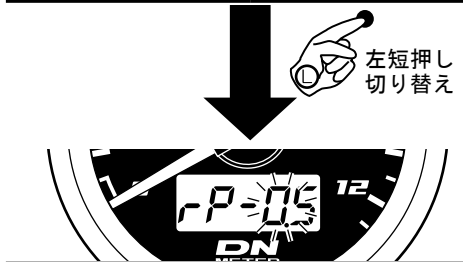

RPM 信号回数設定 設定→見出し番号②-2
クランクシャフト1回転あたりの信号回数
IGモード時の範囲：0.5、1～6回
PCモード時の範囲：1～24回

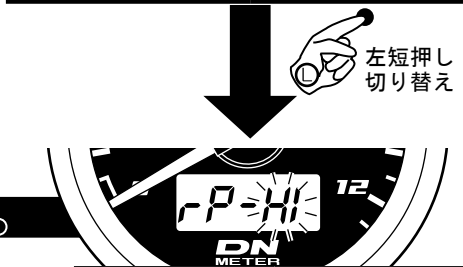


RPM 信号種類設定 設定→見出し番号②-3
読み込みプログラムの種類
範囲：Hiモード、Loモード

①温度センサー入力

温度センサー接続コード、温度センサーの接続

- 温度計の測定範囲は0～150℃です。
- 油温計測、水温計測を行うには、別途オプションパーツのアダプター類が必要です。
- 車種によっては、温度センサー取り付け可能なエンジン部品も販売しています。
- 弊社カタログにてオプションパーツをご覧ください。
- 温度センサーを適当な位置に固定し、外気温計としての使用も可能です。

本体コード




ステアリング作動による干渉や走行振動による擦れ、エンジン高温部への接触などで損傷、断線しないように配線テープやタイラップを使いフレームや車体ハーネスに配線を固定して下さい。

センサー未接続（配線が断線）時は数値が[---. -C]となります。

温度オプションパーツ

- 油温計用アダプター クロスカブ 50/110 弊社製オイルクーラーキット（ラバーホース）装着車 適合

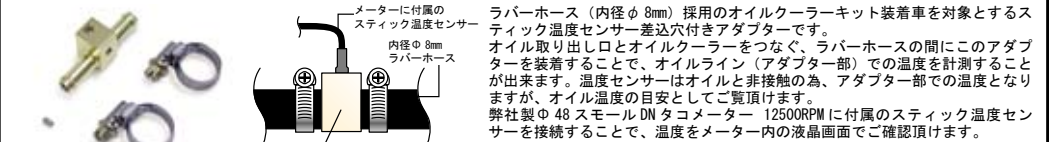


製品名	品番
内径φ8mmオイルクーラーホースアダプター	07-04-0521

- 付属の止めネジは、弊社製対応パーツにスティック温度センサーを取り付ける際に使用します。
- ・脱落防止の為に止めネジにネジロック剤を少量付け、センサーに軽く線傷が付く程度で締め込みを止めて下さい。



注意 止めネジの締めすぎでセンサー部が大きく変形すると、内部の電子部品が損傷してしまう可能性があります。

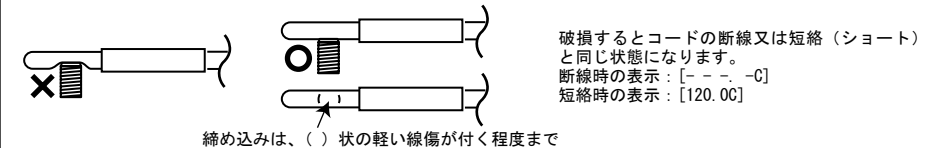

破損するとコードの断線又は短絡（ショート）と同じ状態になります。
断線時の表示：[---. -C]
短絡時の表示：[120.0C]

締め込みは、（ ） 状の軽い線傷が付く程度まで


②-1 RPM 信号接続設定

2-1 RPM 信号接続設定：RPM コード接続の設定を行います。
クロスカブ 50/110 はフルトランジスタ点火方式【B 接続】を行います。
【B 接続】の場合、設定モードは IG（イグニッションコイル接続）が該当します。

⚠ 警告 作動確認前に本体の RPM 信号設定の切り替え操作を行って下さい。

- “温度計” 表示中に “左長押し（3 秒）” で ADJ モードに入ります。
- ADJ モードに入ると “rP-IG” が表示されます。

この状態で “右短押し” を行い、RPM 信号接続設定を行います。

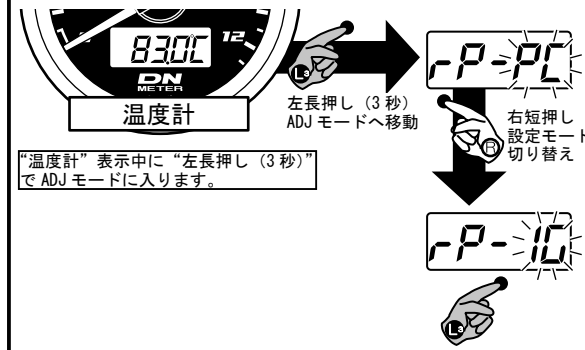

RPM 信号接続設定画面になると “IG” 又は “PG” が点滅しています。
“右短押し” より IG と PG が切り替ります。
クロスカブ 50/110 はフルトランジスタ点火方式【B 接続】になります。
クロスカブ 50/110 【B 接続】設定モード
IG（イグニッションコイル接続）が該当します。
“rP-IG” に設定して下さい。

接続するモードを設定（点滅表示）後、“左長押し（3 秒）”により、確定します。
確定と同時に ADJ モードからメイン画面へ戻ります。

モードを設定後
左長押し（3 秒）確定
同時にメイン画面に戻ります。


②-2 RPM 信号回数設定

2-2 RPM 信号回数設定：クランクシャフト 1 回転あたり信号回数設定を行います。
クロスカブ 50/110 は “0.5” が該当します。

⚠ 警告 作動確認前に本体の RPM 信号設定の切り替え操作を行って下さい。

- “温度計” 表示中に “左長押し（3 秒）” で ADJ モードに入ります。
- ADJ モードに入ると “rP-IG” が表示されます。“左短押し”により表示を切り替え、“rP-1”表示に合わせます。

表示順 “rP-IG” → “rP-1” → “rP-HI” → “500r” ...
“rP-1” 表示の状態で、“右短押し” を行い、RPM 信号回数を設定します。

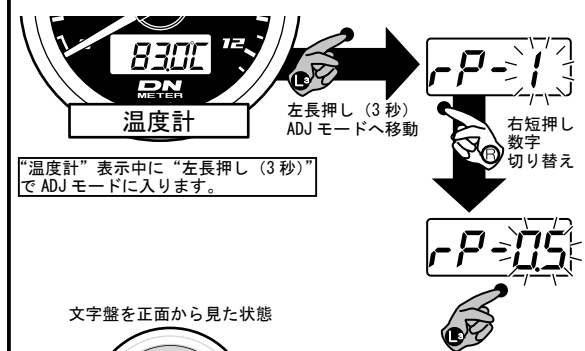

RPM 信号回数設定画面になると “1” などの数字（信号回数）が点滅しています。
“右短押し” より数字が切り替ります。
クロスカブ 50/110 は IG モード “0.5” になります。
信号回数 0.5 が該当します。
“rP-0.5” に設定して下さい。

RPM 信号回数の設定（点滅表示）後、“左長押し（3 秒）”により、確定します。
確定と同時に ADJ モードからメイン画面へ戻ります。

文字盤を正面から見た状態

左ボタン 右ボタン

RPM 信号回数の設定後
左長押し（3 秒）確定
同時にメイン画面に戻ります。


②-3 RPM 信号種類設定

2-3 RPM 信号種類設定：読み込みプログラムの種類を設定します。
クロスカブ 50/110 は “HI” が該当します。

⚠ 警告 作動確認前に本体の RPM 信号設定の切り替え操作を行って下さい。

- “温度計” 表示中に “左長押し（3 秒）” で ADJ モードに入ります。
- ADJ モードに入ると “rP-IG” が表示されます。“左短押し”により表示を切り替え、“rP-HI”表示に合わせます。

表示順 “rP-IG” → “rP-1” → “rP-HI” → “500r” ...
“rP-HI” 表示の状態で、“右短押し” を行い、RPM 信号種類を設定します。

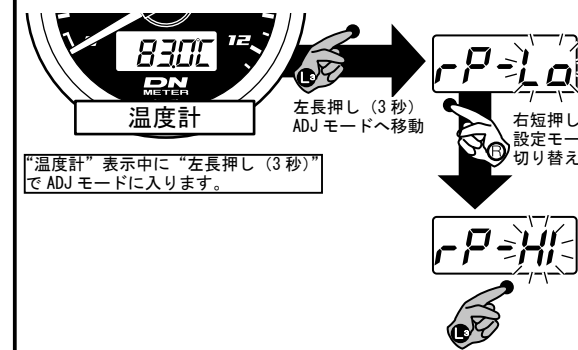

RPM 信号種類設定画面になると “Lo” 又は “HI” が点滅しています。
“右短押し” より Lo と HI が切り替ります。
クロスカブ 50/110 は “HI” になります。
設定モード HI が該当します。
“rP-HI” に設定して下さい。

接続するモードを設定（点滅表示）後、“左長押し（3 秒）”により、確定します。
確定と同時に ADJ モードからメイン画面へ戻ります。

モードを設定後
左長押し（3 秒）確定
同時にメイン画面に戻ります。


②-4 最低回転数設定

2-4 最低回転数設定：指針を動かすエンジン回転数の最小値を設定します。

- バッテリーレス車用機能としての使用
バッテリーレス車はエンジンが停止すると、駆動電源が遮断される為、指針はその角度で止まったままになります。アイドリング回転数より少し高い回転数（+500rpm 程度）を指定することで、エンジン停止時の指針を 0 点に留める事が可能です。もし、指針の角度がずれてしまった場合でも、再起動時に自動補正されます。
- バッテリー付き車は「500rpm」に設定して下さい。

- “温度計” 表示中に “左長押し（3 秒）” で ADJ モードに入ります。
- ADJ モードに入ると “rP-IG” が表示されます。“左短押し”により表示を切り替え、“500r”表示に合わせます。

※ 500r の 500 の数字が異なる場合があります。表示順 “rP-IG” → “rP-1” → “rP-HI” → “500r”
“500r” 表示の状態で、“右短押し” を行い、数値変更を行います。

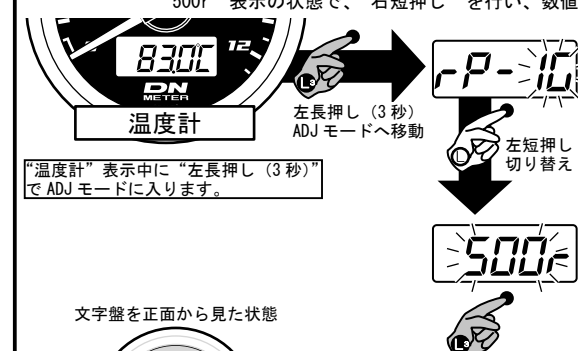

画面が 500r 表示の状態で、“右短押し” し、数値変更を行います。
ここで最低回転数設定を行います。
設定範囲：500rpm ~ 4000rpm
設定単位：100rpm

最低回転数の設定（点滅表示）後、“左長押し（3 秒）”により、確定します。
確定と同時に ADJ モードからメイン画面へ戻ります。

文字盤を正面から見た状態

左ボタン 右ボタン


RPM 信号回数の設定後
左長押し（3 秒）確定
同時にメイン画面に戻ります。

④時計

4

時計：24 時間表示で時刻を合わせます。

■メイン画面“温度計”表示中に“左短押し”で時計表示に合わせ、左長押し（3 秒）を行うことで、時刻合わせることが出来ます。

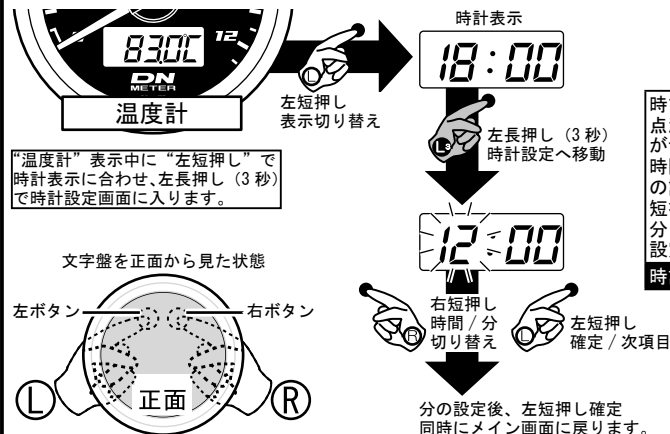

時計設定画面になると時間（例 12）の数字が点滅します。“右短押し”により時間（24 時間）が切り替わります。
時間の設定後、“左短押し”を行うことで、分の設定へと切り替わり数字が点滅します。“右短押し”により分が切り替わります。
分を設定後、“左短押し”を行うことで、時計設定が確定します。

時計表示：24 時間

④-1 時計 端数処理機能

時計 端数処理機能：1 分の位を 5 分単位に端数処理にします。


■メイン画面“温度計”表示中に“左短押し”で時計表示に合わせ、右長押し（3 秒）を行うことで、時刻が端数処理された状態で表示されます。



④-2 時計 メニュー OFF 設定

時計 メニュー OFF 設定：機能を使用しない場合に OFF に設定し、非表示にします。

■“温度計”表示中に“左長押し（3 秒）”で ADJ モードに入ります。
■ADJ モードに入ると“rP-IG”が表示されます。“左短押し”により表示を切り替え、“C-on”表示に合わせます。
表示順“rP-IG”→“rP-1”→“rP-HI”→“500r”→“C-on”...
“C-on”表示の状態で、“右短押し”を行い、ON、OFF 設定を行います。

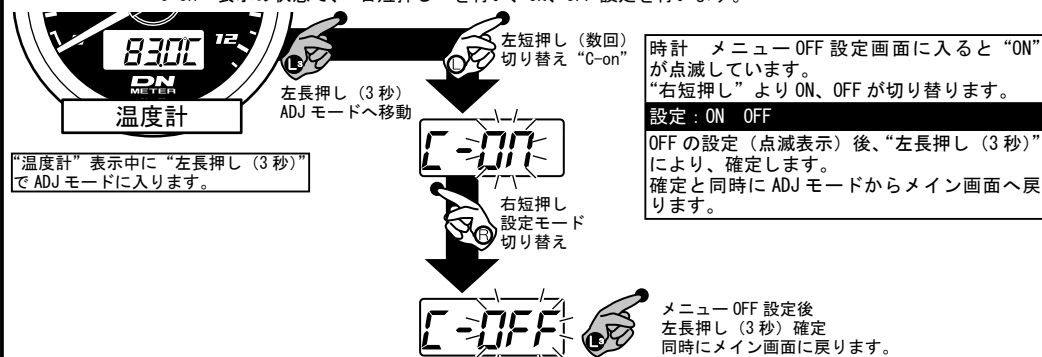


⑤ワークタイマー（エンジン稼働時間計）

5

ワークタイマー：500rpm 以上のエンジン稼働時間を自動で加算するタイマー。
500rpm 未満になると止まります。計測時間は消去出来ます。


■メイン画面“温度計”表示中に“左短押し”（数回）でワークタイマーの時間表示に出来、エンジン可動時間を確認出来ます。時間表示の状態で“左長押し（3 秒）”を行うと記録の消去されます。

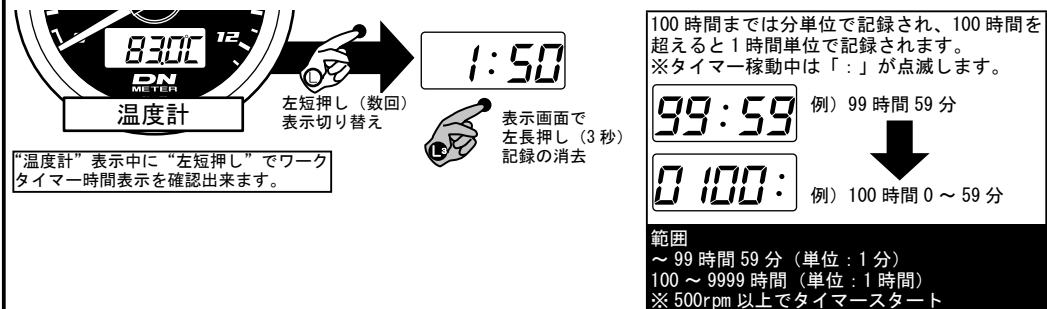

⑤-2 ワークタイマー メニュー OFF 設定

ワークタイマー メニュー OFF 設定：機能を使用しない場合に OFF に設定し、非表示にします。

■“温度計”表示中に“左長押し（3 秒）”で ADJ モードに入ります。
■ADJ モードに入ると“rP-IG”が表示されます。“左短押し”により表示を切り替え、“E-on”表示に合わせます。
表示順“rP-IG”→“rP-1”→“rP-HI”→“500r”→“C-on”→“E-on”
“E-on”表示の状態で、“右短押し”を行い、ON、OFF 設定を行います。

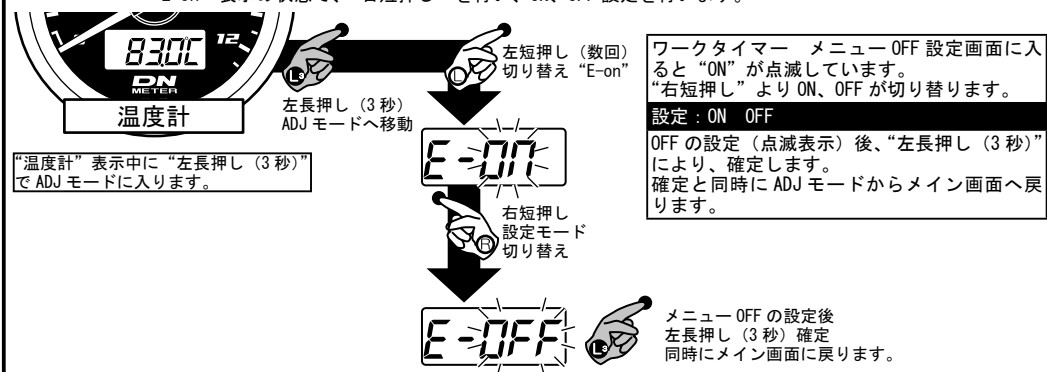

⑥最高記録

最高記録：最高回転数と最高温度を自動で計測します。計測時間は消去出来ます。

■メイン画面“温度計”表示中に“左短押し”（数回）で最高記録の表示に出来、各記録を確認出来ます。
記録表示の状態で“左長押し（3 秒）”を行うと記録が消去されます。

