スーパーマルチ DN メーター 取扱説明書

製品番号 05-05-0110

ダックス 125 (JB04-1000001 ~) 適応車種 (JB06-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

▲ タイヤ外周設定は出荷状態から必ず設定を行って下さい。設定しないと実際の速度と異なります。P8 の設定方法に従い設定を行って下さい。

- ◎タイヤ外径補正機能により表示速度を増減補正する事が出来ますが、不適切な設定を行なえば速度超過により取り締まりを受ける原因ともなります。 公道でお使いになる場合は、ご自身の責任に於いてご使用下さい。
- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。 (説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎社外品の H. I. D. キット、他社製 LED ヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。

バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。

- ◎ヘッドライトの ON/OFF はメーターが破損する恐れがあります。
- ◎追加メーター類との同時装着は出来ません。
- ◎製品プログラムは予告無く変更・改良される場合があります。

同一の商品番号であっても製造時期により、動作や画面が多少異なる可能性があります。予めご了承下さい。

- ◎キー 0FF にした際、各インジケーターランプが一瞬点灯する場合がありますが異常ではありません。
- ◎ギアポジション表示は速度と回転数を元に表示切替を行っています。停止時は、ギアチェンジを操作しても表示が切り替わりません。
- ◎純正オプションパーツのクロック & ギアポジションメーター: 08E70-K0F-JF0 と同時装着出来ません。
- ※バイザーを固定するステーブラケットと干渉します。

~特 徴~

- 〇純正メーターと交換するだけで、一切の配線加工等を必要とせず装着する事が出来るマルチメーターです。
- 速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻表示、バッテリー電圧表示や、タイヤ外径補正、バックライト色変更等、非常に多くの機能を 搭載しています。
- ○タコメーター(回転数)表示に指針式を採用する事で、優れた視認性と共にドレスアップ効果を高めます。
- 〇メーター操作や機能設定は、すべて付属の外部スイッチで行えます。

注意 ギアポジションの設定に関しての注意事項

ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ DN メーターに入力される必要があります。

その為、"シャーシダイナモやフリーローラー"又は"実走行"によるギア表示の学習が必要になります。

弊社では、安全性の面から"シャーシダイナモやフリーローラー"によるギア表示の学習を推奨します。

"実走行"で行う場合、市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギア表示の学習は行わないで下さい。 "実走行"で行う場合は見通しの良い場所を選択し、周囲の状況を確認した上で、注意して行って下さい。

⚠ 注意 | この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- ■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)


⚠ 警告 | この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- ■走行中はスイッチ操作を行わないで下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■ノーマルの歯数以外のスプロケットに交換した場合、純正スピードメーターの表示に誤差が生じます。(エラーコードが出ます。) 又、ABS 警告灯が点灯し、ABS が作動しなくなります。これらを解決するには、別途車速信号補正ユニットが必要です。 弊社では、車速信号補正ユニットの販売は行っておりません。
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


株式会社スペシャルパーツ 光 1

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp



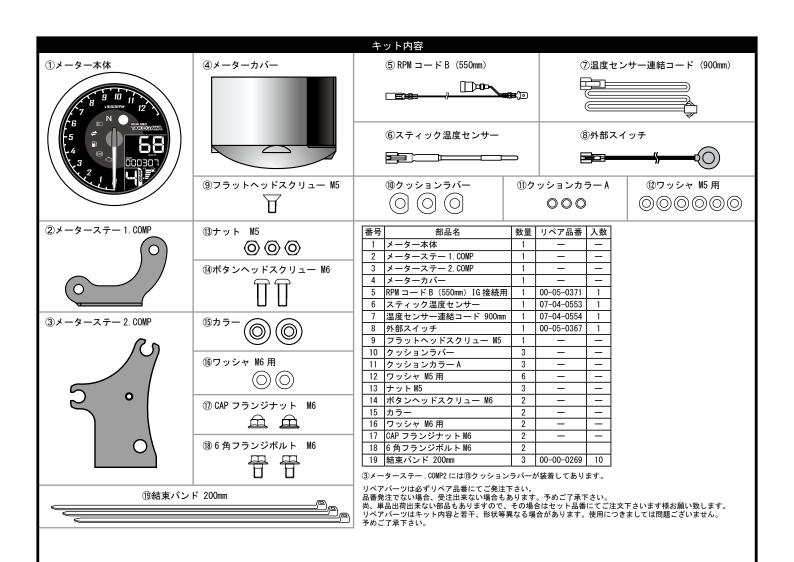

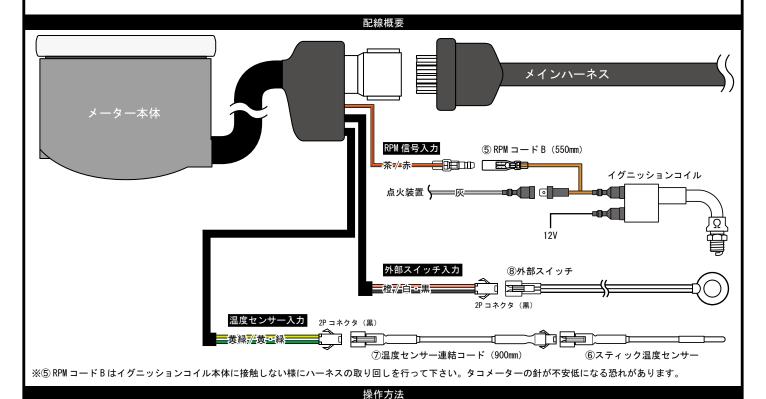




温度センサー入力について

温度センサー連結コード、温度センサーの接続

- ■温度計の測定範囲は0~150℃です。
- ■油温計測を行うには、別途オブショナルパーツのアダブター類が必要です。 ■弊社カタログにてオブショナルパーツをご覧下さい。 ■温度センサーを適当な位置に固定し、外気温計としての使用も可能です。

ステアリング作動による干渉や走行振動による擦れ、エンジン高温部への接触などで 損傷、断線しないように配線テープやタイラップを使いフレームや車体ハーネスに 配線を固定して下さい。

-未接続(配線が断線)時は数値が[- - -. -℃]となります。



別売オプショナルパーツのドレンボルトやアダプターに付属の止めネジは、スティック温度センサーを固定する際に使用します。 脱落防止の為に止めネジにネジロック剤を少量付け、センサーに軽く線傷が付く程度で締め込みを止めて下さい。

破損するとコードの断線又は短絡(ショート)と同じ状態になります。

断線時の表示: [----° 短絡時の表示: [150.0℃]

止めネジの締めすぎでセンサー部が大きく変形すると、内部の電子部品が 損傷してしまう可能性があります。



6 角穴付き止めネジ M3X5

温度計オプショナルパーツ

マグネット付きドレンボルト (M12xP1.5) ダックス 125 適合



エンジンオイルに混ざった鉄粉をドレンボルトに設けたマグネットが強力な磁力で吸着します。これにより、オイル内にある鉄粉が減少し、エンジンオイル本来の安定した潤滑性能を発揮する事が可能となります。 更に弊社製アルミドレンボルトには、脱落防止としてワイヤーロックが行えるワイヤーロック大と弊社製スティック温度センサー差込穴を備えております。スティック温度センサーをドレンボルトには、脱落防止としてワイヤーロックが行えるワイヤールルトに取り付けし、弊社製スーパーマルチ・別メーターに接続する事でドレンボルト部での温度を計測する事が出来ます。 ドレンボルト本体はアルミ材を精巧に削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。カラーはシルバー、ブラック、ブルー、レッドの 4種類。 弊社ロゴレーザーマーキング入り マグネットには磁力が強力なネオジムマグネットを採用。 ■マグネットは "カシメ"でしっかりと固定 ■純正ドレンボルトと交換してご使用頂けます。

■油温計用アダプター ダックス 125 弊社製オイルクーラーキット(ラバーホース)装着車 適合



ラバーホース(内径の8mm)採用のオイルクーラーキット装着車を対象とするスティック温度センサー差込穴付きアダプターです。オイル取り出し口とオイルクーラーをつなぐ、ラバーホースの間にこのアダプターを装着する事で、オイルライン(アダプター部)で3温度を計測する事が出来ます。温度センサーはオイルと非接触の為、アダプター部での温度となりますが、オイル温度の目安としてご覧頂けます。 当製品に付属のスティック温度センサーを接続する事で、温度をメーター内の液晶画面でご確認頂けます。

製品名	品番	
ドレンボルト(マグネット付き): M12 P1.5		ブルー 02-09-0024
	ブラック 02-09-0023	レッド 02-09-0025
M12 シーリングワッシャ	00-00-0140	
内径φ 8mm オイルクーラーホースアダプター	07-04-0521	

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


▲ 注意

走行距離を引き継ぐ場合は、純正メーターを取り 外す前に走行距離をメモなどに記録しておいて 下さい。

- ■サービスマニュアルを参照し、バッテリーマイナス 端子、外装類を取り外します。
- ■純正スピードメーターの取外し作業


ヘッドライトユニット下側のボルト左右2本を取り 外します。

ヘッドライトユニット下側から分離させ、上部の 爪を外し、ヘッドライトユニットのコネクタの接続を 取り外します。

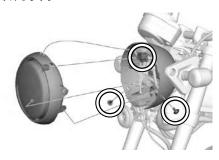


ヘッドライトケースを取り外す為、各コネクタの接続を 取り外します。ヘッドライトケースを固定している 左右のソケットスクリューとケース内のフランジボルト 1本を取り外します。各ハーネスを止めているクランプ (4ヶ所)を取り外します。

L. R. フロントウインカライトコネクタ ホイールスピードセンサ 2P カプラ メインスイッチ 3P カプラ メインスイッチ 2P カプラ

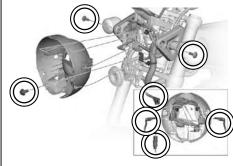

メーターロアカバーを固定しているタッピング スクリューを外し、メーターロアカバーを取り外し ます。

メータ一裏のコネクタの接続を外した後、メーターを 固定しているスクリュータッピング、プレーン ワッシャ、グロメット A を 2 ヶ所外します。

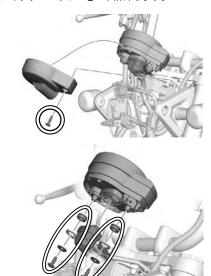




■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

■メーター本体とメーターステーの固定方法

純正メーターステーに⑮カラーの凸部分を下に向けて 取り付けます。


2ヶ所(図1)

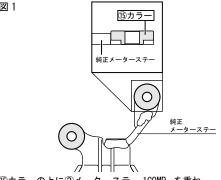


(5)カラーの上に(2)メーターステー (5)10MP. を重ね (4)4ボタンヘッドスクリュー (5)10 CAP フランジナット (5)16 を用いて固定します。 (5)17 で変更頂き、部品の取り付け位置や順番をご確認下さい。 (5)2 ヶ所

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。④ボタンヘッドスクリュー M6トルク: 8N・m(0.8kgf・m)

③メーターステー 2COMP. にある⑩クッションラバーに ⑪クッションカラー A を差し込みます。3ヶ所(図3) ※⑪クッションカラー A の脱落に注意して下さい。

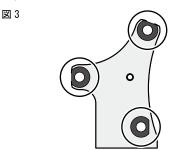

①クッションカラーAを差し込んだ3ヶ所にメーター本体にある固定ボルトを差し込みます。各ボルトに②ワッシャM5を取り付け、③ナットM5で固定します。(図4)をご覧頂き、部品の取り付け位置や順番をご確認下さい。

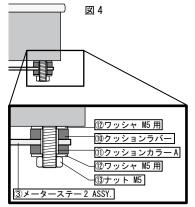

③ナット M5 を締め付ける前に⑩クッションラバーの 角度を調整します。

(図3)の様に平らな面をメーターの外周に合わせて調整して下さい。

※クッションラバーの調整は、メーターカバー装着時の 干渉を防止する為に行います。調整後に⑬ナット M5 を 締め付けて下さい。

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。③ナットM5トルク:3N・m(0.3kgf・m)

■メーターカバーの取り付け作業

左記で組み付けられた製品に④メーターカバーを装着 します。メーター本体のハーネスを⑩クッションラバーに 干渉しない様に取り回します。

(図 5) 参考イメージ

ハーネスを(図5)の状態にし、④メーターカバーを 取り付けます。

④メーターカバーには③メーターステー 2COMP. と ハーネスをよける切り欠きがありますので、それを 基準に差し込み、③メーターステー 2COMP. 中央にある ネジ穴と④メーターカバー中央の穴を合わせて ⑨フラットヘッドスクリュー M5 で固定します。 (図 6) 参照

Ø 5

図 6

③メーターステー 2COMP.

メーター本体

④メーターカバー


③フラッドヘッドスクリュー M5

メーターハーネスが③メーターカバーに挟まれていないか再度ご確認の上、⑨フラットヘッドスクリューM5を締め付けて下さい。

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。⑨フラットヘッドスクリュー M5トルク: 2N・m(0.2kgf・m)

③メーターステー 2COMP. と②メーターステー 1COMP. を 固定します。

(図7)のように、②メーターステー 100MP. の外側に ③メーターステー 200MP. を被せて® 6 角フランジ ボルト M6 で固定します。2 ヶ所

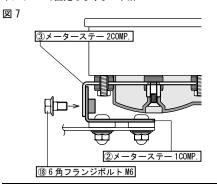

★ 注意:必ず規定トルクを守る事。 ®六角フランジボルトM6 トルク:8N・m(0.8kgf・m)


⑤ RPM コード B、⑧外部スイッチ、⑥スティック温度 センサーを説明書 P2 の配線概要を参考に接続作業を 行って下さい。

(6) RPM コードB はイグニッションコイル本体に接触 しない様にハーネスの取り回しを行って下さい。 タコメーターの針が不安低になる恐れがあります。 最後にメインハーネスとメーターハーネスの





▲ 注意 防水性を高める為、ブーツの接合部分を覆うように、 市販の配線テープを巻き付けて下さい。

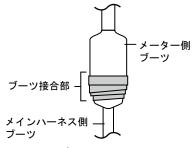

配線テープ巻きつけによる防水処理

※テーピング及びブーツカバーの方向を無視した場合、 ブーツカバー内に水が入り、メーターが破損する 恐れがあります。

メインハーネスとメーターハーネスの取り回しを 行い、下記イメージ図を参考にメーター側ブーツが 上になる様にして下さい。

温度センサー、スイッチ、パルスコードも必ず下側に向かって配線の取り回しを行って下さい。



取り外した外装のパーツ、バッテリーマイナス端子を 元通りに戻します。

⚠ 注意


ヘッドライトケースで、メーターハーネスを挟み 込まない様に注意して下さい。断線や接触不良の 原因になります。

■外部スイッチの貼り付け作業

メーターハーネスへ接続した®外部スイッチを貼り付けます。

付けます。 弊社では、⑧外部スイッチを R. ハンドルバースイッチ 裏に貼り付けております。

※外部スイッチは完全防水ではありません。 少々の水濡れは問題ありませんが、雨水が直接 当らない場所にスイッチを貼り付けて下さい。

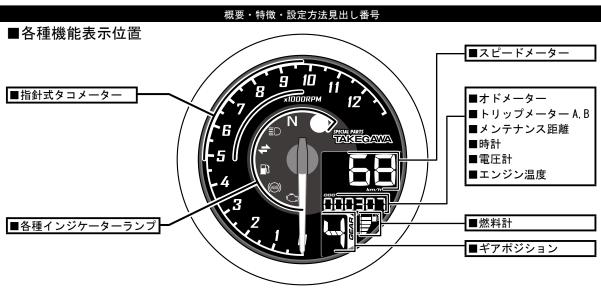


■各種機能一覧 設定方法見出し番号


		T u =	
		表示範囲:0 ~ 360km/h	
スピードメーター	スピードメーター	タイヤ外周設定 設定単位:1% 設定範囲:50~210%	設定→見出し番号④
km/h		速度警告灯 設定範囲:30 ~ 360km/h 設定単位:1km/h	設定→見出し番号⑧
8 XIDDORPM		表示範囲:0~13000rpm	
N N	タコメーター	回転数警告灯 設定範囲:1000 ~ 13000rpm 設定単位:100rpm	設定→見出し番号⑧
-5		点火設定 設定範囲: 0.5・1 ~ 24 : Hi Act・Lo Act	設定→見出し番号⑤
<u> </u>	オドメーター	表示範囲:0~999999km 表示単位:1km (範囲を超えると0に戻ります)	設定→見出し番号⑪
		トータル走行距離・ユーザーオド設定機能	
	トリップメーター A, B	表示範囲:0~9999.9km 表示単位:0.1km (範囲を超えると0に戻ります)	設定 →見出し番号⑫⑬
	•		
588 ^{***}	メンテナンス走行距離	設定範囲:500 ~ 16000km 設定単位:100km	設定→見出し番号⑨
	, ,	メンテナンス距離(通知モード)	設定→見出し番号値
GEAR	ギアポジション	表示内容:N・1 ~ 9 全ギア表示、OFF 自動学習モードによるギア数登録機能	設定→見出し番号⑥
		表示範囲:6 段階	
f - 3	146.1.1 = 1	フューエルセンサー抵抗値プリセット	
	燃料計	:100 Ω • 250 Ω • 270 Ω • 390 Ω 510 Ω • 1200 Ω	_ 設定→見出し番号⑦
		ユーザー抵抗値設定 _. 抵抗値範囲:1~1500Ω	
		燃料警告灯	設定→見出し番号⑧
	バックライト	輝度 設定範囲:1/5(暗い)~5/5(明るい)	 ・設定→見出し番号③
	7,000,04,14	色 設定範囲:白、赤、橙、黄、緑、青、空、紫	成是「死出じ曲与し」
177.		表示範囲:8~18V	
12,71	電圧計	電圧警告灯 設定範囲:8~18V 設定単位:0.1V	設定→見出し番号⑧
	Ì	表示範囲:0~150°C 別途弊社製ドレンボルトをご購入頂く事	1
285	温度計	マドレンボルト部での温度計測が可能	詳細→見出し番号 P3
	/皿/文前	温度警告灯 設定範囲:60 ~ 150° C	設定→見出し番号⑧
AM	表示方法	去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アイコン
10:25	時計 :12/24	時間 設定→見出し番号() ■	
	. 12/24	警告灯(赤色灯)	


メーター本体のサイズ	ϕ 95 x 48mm
メーター本体の重量	250g
動作電圧	DC12V
使用温度额 用	-10 ~ +60° C

インジケーターランプ	アイコン
警告灯(赤色灯)	
ニュートラルランプ(緑色灯)	N
ハイビームランプ(青色灯)	≣O
ターンランプ(緑色灯)	+
燃料残量警告ランプ(黄色灯)	
ABS ランプ(黄色灯)	(ABS)
エンジンチェックランプ(黄色灯)	Ç

 \odot キー OFF にした際、各インジケーターランプが一瞬点灯する場合がありますが異常ではありません。

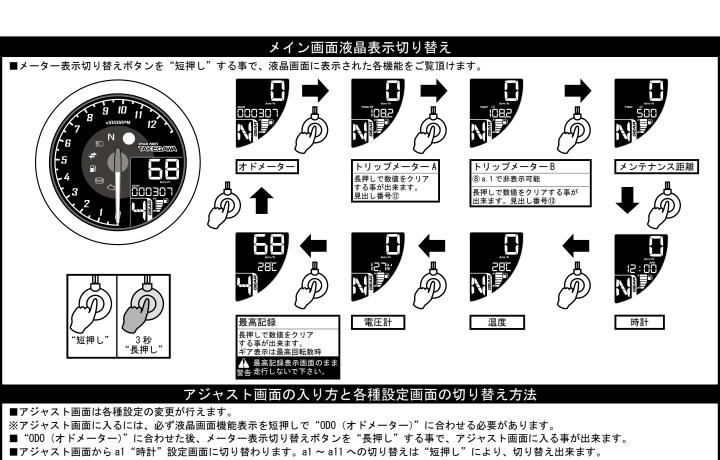

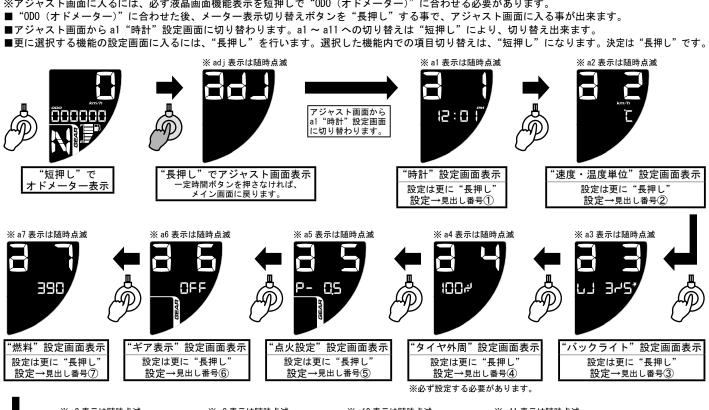

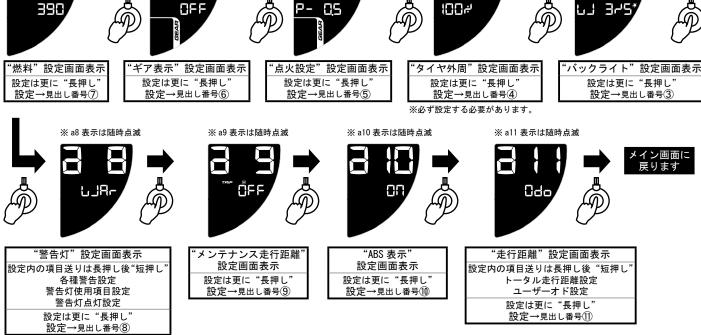

① a1 時刻設定



■液晶画面機能表示を"ODO(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンでアジャスト画面に入ります。アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"長押し"し、a1 "時計"設定画面に入ります。 -表示切り替えボタンを"長押し"する事で、



アジャスト画面から a1 "時計"設定 画面に切り替わります。 "長押し"で設定画面に入ります。

■ a1 "時計"設定画面



※ 12h・24h 表示は随時点滅





※選択部分は随時点滅

設定画面に入ると、12h、又は 24h の表示が点滅します。 ここで 12h、又は 24h の表示方法を選択します。 12h と 24h の切り替えは、"短押し"で行います。 決定は"長押し"になります。



決定後、時間の(時)の部分が点滅し、設定が行えます。 "短押し"で(時)を設定し、"長押し"する事で、決定 となります。決定後(分)の部分が点滅し、同様に設定 が行えます。設定後は"長押し"で、決定します。

12h表示を選択した場合、AM、又は PM の部分のどちらかも同時に点滅します。 時間設定時、AM と PM の点滅を確認し、午前か午後か判断して下さい。



"時計"設定画面に戻ります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

② a2 速度·温度単位設定



"長抻し

う 短押し"

■液晶画面機能表示を"000(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a2 "速度・温度単位"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。



アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に 切り替わります。 "短押し"で a2"速度・温度単位"設定画面 切り替えます

"長押し"



"長押し"で設定画面に入ります。





Xは F(華氏)



設定画面に入ると、km/h、又はMPHの表示が点滅します。 ここで速度単位(km/h、又はMPH)の表示方法を選択します。 km/hとMPHの切り替えは、"短押し"で行います。 決定は"長押し"になります。





°C(摂氏)、又は°F(華氏)の表示が点滅します。 B度単位(°C、又は°F)の表示方法を選択します。 決定後、 ここで温度単位 °C、と°F の「 又は°F)の表示方法を選択します。 は、"短押し"で行います。 と°Fの切り替えは、"短押 とは"長押し"になります。

ご注意下さい。 °C(摂氏)を選択して下さい。



a2"速度・温度単位"設定画面に戻ります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。



) 短押し"

■液晶画面機能表示を"000(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から al "時計"設定画面に切り替わります。 ■ al "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a3 "バックライト"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。

③ a3 バックライト設定



アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に 切り替わります。 "短押し"で a3 "バックライト"設定画面へ 切り替えます



"長押し"で設定画面に入ります。



∃E 黄 ₽山紫



設定画面に入ると、バックライトの色表示が点滅します。 ここでバックライトの色を選択します。(8色) バックライトの色の切り替えは、"短押し"で行います。 決定は"長押し"になります。



決定後、バックライト明るさ表示が点滅します。 、ここでバックライト明るさを選択します。 明るさの切り替えは、"短押し"で行いま 決定は"長押し"になります。 で行います。

1/5 (最も暗い) ~ 5/5 (最も明るい) 1 ステップあたり 20%ずつ明るさが変化



"バックライト"設定画面に戻ります。



4) a4 タイヤ外周設定 ▲※必ず設定を行ってから走行して下さい。実際の速度と表示が異なります。



■液晶画面機能表示を"ODO(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a4 "タイヤ外周"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。

※タイヤ外周設定によるスピード表示に関して

..... 純正メーターは実際の速度より若干高い速度を表示しています。

純正メーターと同じ速度表示を希望される場合は 134%、実際の速度表示に近い数値を希望される場合は 123% に設定して頂く必要があります。 スプロケット「数、タイヤサイズ変更時は下の表を参考にパーセンテージを計算し求めて下さい。









"長押し"で設定画面に入ります。

■ a4 "タイヤ外周"設定画面

اجر 🖸 📳 🖰 数字の切り替え "短押し"

数字の決定 "長押し"

数字決定後は次の位に切り替わります。

※選択部分は随時点滅 設定画面に入ると、100の位の数字が点滅します。 ここでタイヤ外間パーセンテージを入力します。 点滅している位の数字の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。 最後の位を決定(長押し)すると設定完了となります。

設定範囲:50 ~ 210% "タイヤ外周パーセンテージ"は下記計算方法にて お求め頂き、設定画面にて入力作業を行って下さい。

※車両条件により、計算方法が異なります。 計算方法の"車両条件"をご確認頂き、その条件に 合った計算方式で"タイヤ外周パーセンテージ"を お求め下さい。



'タイヤ外周' 設定画面に戻ります。

'短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に 切り替わります。 "短押し"で a4 "タイヤ外周"設定画面へ




■車両条件 A

銘柄やサイズが純正と異なるリア タイヤ (純正タイヤ以外のタイヤ) を使用する場合はこちら

車両条件Aはこちら

■車両条件 A リアタイヤ外周パーセンテージの求め方

リアタイヤの銘柄やサイズを純正から変更し、 外周長が変わった場合、純正タイヤと変更 るタイヤの外周長を測定して下さい。



計算例)

変更するタイヤの外周長 1450mm / 純正タイヤの外周長 1540mm の場合1450 ÷ 1540 × 123 = 115.8・・・ よって、 この場合は 116% と入力します。

変更するタイヤの外周長 例) 1450mm

純正タイヤの外周長 例) 1540mm

補正値

例) ≒ 116

※上記注記内容の純正品と同じメーター仕様にする場合は、下記の計算方法(134%) を行って下さい。

変更するタイヤの外周長 例)1450mm

純正タイヤの外周長 例) 1540mm

補正値

例) = 126

■車両条件 B 銘柄やサイズが純正と異なるリア タイヤ (純正タイヤ以外のタイヤ) を使用し、更にスプロケット丁数の 変更を行う場合はこちら 純正ドライブスプロケット 15T 純正ドリブンスプロケット 34T

(上記スプロケット丁数以外が該当)

車両条件Bはこちら

■車両条件 B リアタイヤ外周パーセンテージの求め方

まず初めに上記車両条件 A と同様に "タイヤ外周パーセンテー変更するタイヤの外周長 ÷ 純正タイヤの外周長 × 123 を求めます。

補正値

※純正品と同じメーター仕様にする場合 変更するタイヤの外周長 - 純正タイヤの外周長 × 134 = 補正値

変更するタイヤの外周長 1450mm / 純正タイヤの外周長 1540mm の場合 1450 ÷ 1540 × 123 = 115.8 ・・・ よって、この場合は 116%

次に変更するスプロケットの二次減速比を求めます。

ストを来す。3ヘノロイファーの一へ微心はこれのよす。 ドリブンスプロケット ÷ ドライブスプロケット = 二次減速比 純正はドリブンスプロケット34T、ドリブンスプロケット15Tの為、二次減速比は"2.266"

〒 〒 1777 ~ 17

純正スプロケット の二次減速比 例) 2. 266

変更するスプロケット の二次減速比 例)2.43

タイヤ外周 X -センテ 例)123 補正値 例)≒ 115

ドライブスプロケット、又はドリブンスプロケットを装着し、スピードメーターコントローラー 2 を装着した場合は、スピードメーターコントローラー 2 側で設定を 行います。

純正タイヤ・純正スプロケットで 123%、又は 134%(純正メーター表示)を入力している方は、そのままの状態でスピードメーターコントローラー 2 側で設定変更を行って下さい。 銘柄やサイズが純正と異なるタイヤを使用し、タイヤ外周パーセンテージを求めて入力している方は、そのままの状態にして頂き、スピードメーターコントローラー 2 側で設定変更を

タイヤの変更と同時にスプロケット変更を行い、タイヤ外周パーセンテージを求めて入力している方は、"銘柄やサイズが純正と異なるタイヤを使用するの計算方法"でタイヤ外周 パーセンテージを再度求めて頂き、入力後にスピードメーターコントローラー 2 側で設定変更を行って下さい。

⑤ a5 点火設定

■液晶画面機能表示を"ODO(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a5 "点火設定"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。



アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に 切り替わります。 "短押し"で a5"点火設定"設定画面へ切り



"長押し"で設定画面に入ります。

■ a5 "点火設定"設定画面

|P- ||15||

※選択部分は随時点滅

数字の切り替え "短押し" 数字の決定 "長押し"

決定後は次の信号種類設定に めんへ・・ 切り替わります。

H. Reb

※選択部分は随時点減

数字の切り替え "短押し"

Þ 数字の決定 "長押し" 点火設定画面になると"0.5"などの数字(信号回数)が

点滅しているす。 点滅している数字(信号回数)の変更は、"短押し"で 行います。表示方法の決定は"長押し"になります。

信号回数 0.5・1 ~ 24 回

☆ ご確認下さい。 ダックス 125 の場合、"0.5" になります。

"長押し"により、決定を行うと次の信号種類設定になります。ここでは"Hi Act"、又は"Lo Act"が表示され、Hi Act、又はLo Act 部分が点滅しています。 表示(Hi-/Lo)の変更は"短押し"で行います。 表示(Hi-/Lo)の変更は"短押し"で行います。 表示(大生の決定は"長押し"になります。

信号種類設定 Hi Act Lo Act

ご確認下さい。 ス 125 の場合、"Hi Act"になります。



"点火設定"設定画面に戻ります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

⑥ a6 ギア表示設定



短押し

"長押し

■液晶画面機能表示を"000(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アシアジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a6 "ギア表示"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。 に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。

※ギアポジションの設定に関して ギアポジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチ DN メーターに入力される必要があります。 その為、"シャーシダイナモやフリーローラー"又は"実走行"によるギア表示の学習が必要になります。 弊社では、安全性の面から"シャーシダイナモやフリーローラー"によるギア表示の学習を推奨します。 "実走行"で行う場合、市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギア表示の学習は行わないで下さい。 "実走行"で行う場合は見通しの良い場所を選択し、周囲の状況を確認した上で、注意して行って下さい。



アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に | フィス・ロー | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 替えます。



"長押し"で設定画面に入ります。

入れるタイミングはメーター側から指示されます。 (ギア表示の学習後)まで指定回転数を維持して下さい。

■ a6 "ギア表示"設定画面

CUSt (表示) EUSE

又は OFF (非表示)

°° ∏FF

※選択部分は随時点滅

設定画面に入ると、設定項目が点滅します。 ここでギア表示の選択 CUSt(表示)・OFF(非表示)と ギア表示の学習を行います。 インスパの子首を行います。 点滅している設定項目の変更は、"短押し"で行います。 設定項目の決定は"長押し"になります。 設定項目 CUSt (表示) OFF (非表示)

設定画面に入ると、設定項目が点滅します。



OFF(非表示)を選択した場合は設定完了です。

a6"ギア表示設定"に戻ります。

CUSt(表示)を"長押し"で選択した場合、設定画面に切り替わり、LEArNの文字が点滅します。 ここで"短押し"を行うと Go の文字が点滅し、ギアポジション"1"が表示されます。 ニの状態が"実走行"によるギア表示の学習の待機状態

"短押し"で ギア表示の学習 待機画面へ切り替わります。

※ LEArN は随時点滅





こ汪恵下さい。キアに ギア入力を指示される

3"が点滅したら、3速に入れます。 速のギア表示の学習開始 《次のギア入力指示まで指定回転数維持



が点滅したら、4速に入れます。 のギア表示の学習開始 速のキア表示の字省開始 :次のギア入力指示まで指定回転数維持 速車ではここまでですが、そのまま指 :回転数維持を行って走行して下さい。

"2" が点滅したら、2速に入れます。 2速のギア表示の学習開始 ※次のギア入力指示まで指定回転数維持

"5"が点滅します。 4速車はそのまま指定回転数維持を

行って走行して下さい。 ※4速のまま走行する事で、メータ 本体が5速がないことを認識します

※5表示は随時点滅

※1表示は随時点減

"1"が点滅し、1速のギア表示の学習開始 ※次のギア入力指示まで指定回転数維持

※ d0nE 表示は随時点滅

40NE

"dOnE" が点滅します。点滅後にメイン 画面に戻りますので、それまで指定回転 数維持を行って走行して下さい。 ※自動でメイン画面に戻ると設定完了と

になります。 になります。 ここから1速に入れて走り出す事で、読み込みがスタート します。必ず下記注意事項をご確認下さい。

します。必ず下記注意事項をご確認下さい。
実走行によるギア表示の学習 注意点
■ホイールが回転しない状態では設定出来ません。
■クラッチを切った状態で、エンジン回転を上げても設定出来ません。
■各ギア共に3000rpm以上の回転数を保って下さい。ギアを入れて指定回転数を維持する事で、ギアを入れて指定回転数を維持する事で、ギアを入れて指定回転数を維持する事で、ボアが設定されます。設定されると次のギア入力指示が表示されますので、メーターからの指示があるまで次のギア入力を行わないで下さい。
■半クラッチ状態では設定出来ません。(スタート時除く)
■4速の場合、4速に入れた後、設定が終了するまで一定時間走行を続けて下さい。(回転数3000rpm以上)※ギアボジション自動読み込み設定デ通知以下になった場合は最初からやり直して下さい。

なった場合は最初からやり直して下さい。

Go の文字点滅 (待機状態)から 1速で走り出す事で、 ギア表示の学習がスタートします

イノスホルチョルヘテートしょう。 次のギアに入れるタイミングはギア表示の学習後、 メーター側からギア入力指示が表示されますので、その タイミングでギア入力を行って下さい。

最終ギアまで入力した後は、指定回転数を維持した状態でしばらく走行して下さい。その後4速であっても"5" の文字が点滅し、5速ギアの入力指示がありますがその

|まま定行します。 |最後にdOnEの文字が表示され、設定が完了します。

設定が完了すると"メイン画面"自動で戻ります。

⑦ a7 燃料設定



■液晶画面機能表示を"0DO(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a7 "燃料"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。

※ a1 表示は随時点滅



アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 "短押し"で a7 "燃料"設定画面へ切り替え





"長押し"で設定画面に入ります。

■ a7"燃料"設定画面

※選択部分は随時点滅



) 決定後は次のユーザー抵抗値設定に 切り替わります。

ご確認下さい。
 ダックス 125 の場合、"390 Ω" になります。
※燃料表示に問題がある場合、再度この抵抗値をご確認
 下さい。表示にはΩは表示されず、数値のみになります。

"長押し"により、決定を行うと"CUSt"が表示され次の ユーザー抵抗値設定になります。ユーザー抵抗値設定の 必要の無い場合は、"短押し"を行い、a7"燃料"設定 画面に戻ります。



a7 "燃料"設定画面に戻ります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

■ a7 "ユーザー抵抗値"を使用する場合





数字決定後は次の位に切り替わります。



プリセット抵抗値を "短押し" により、数値を変更して いくと "CUSt" が表示され、次のユーザー抵抗値設定に なります。ここでは "1 ~ 1500 Ω " の範囲で数値を選択

なります。ここでは I~1500 以 の範囲で刻胆で選択 する事が出来ます。 設定画面に入ると、1000 の位の数字が点滅します。ここで使用する抵抗値を入力します。点滅している位の数字 の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。

最後の1の位を決定(長押し)すると設定完了となります。

ユーザー抵抗値設定:1~1500Ω



a7 "燃料"設定画面に戻ります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

▲ ご確認下さい。 当メーターは燃料が空量時と満量時の抵抗値を設定 しますので空量時と満量時以外はタンクの形状により、 練正メーターの燃料計と残量表示異なる場合があります。 燃料残量に注意して下さい。 ガソリン残量約10を、2目盛りで表示します。



(8) a8



- ■液晶画面機能表示を"000(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a8 "警告"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。 警告設定の中には更にカテゴリーが"a.1(速度)・a.2 (回転数)・a.3 (温度)・a.4 (電圧)・a.A (警告灯表示項目選択)"の5つ存在します。 カテゴリー切り替えは"短押し"で行い、"長押し"で設定画面に入ります。

警告設定の中には更にカテゴリーがの5つあります。 カテゴリー切り替えは"短押し"で行い、"長押し"で設定画面に入ります。



"長押し"で設定画面に入ります。

※ a. 1 表示は随時点滅

a. 1(速度)

Ŵ







※ a. A 表示は随時点滅









アジャスト画面から a1 "時計 設定画面に切り替わります。 で a8 "表示"設定画面 へ切り替えます。



カテゴリa.1 速度警告値を設定



設定画面に入ります。





a.1に切り替わりますので、更に "長押し"で"速度"警告値設定 画面に入ります。

■ a.1"速度"警告値を設定



とまた。
数字決定後は次の位に切り替わります。



設定画面に入ると、100の位の数字が点滅します。 設定画画に入ると、1000位の数字が高級します。 ここで使用する速度警告値を入力します。 点滅している位の数字の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。 最後の1の位を決定(長押し)すると設定完了となり、 a.1(速度)カテゴリーに戻ります。


警告値設定範囲: 30 ~ 360km/h 設定単位: 1km/h



"速度" 設定画面に戻ります。

'短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

カテゴリー a.2 回転数警告値を設定

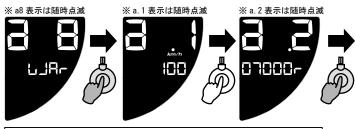

a8(警告設定)で"長押し"設定画面に入ります。 a.1に切り替わりますので、更に"短押し"でa. 警告値設定画面に入ります。 で a. 2 "回転数"にし、"長押し"で

■ a. 2 "回転数"警告値を設定

数字の決定 "長押し"

数字決定後は次の位に切り替わります。

| 13<u>2</u>80-

設定画面に入ると、10000の位の数字が点滅します。 ここで使用する回転数警告値を入力します。 点滅している位の数字の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。 最後の 100 の位を決定(長押し)すると設定完了となり、 a. 2(回転数)カテゴリーに戻ります。


警告值設定範囲: 1000 ~ 13000rpm 設定単位: 100rpm



"回転数"設定画面に戻ります。

'短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

カテゴリー a.3 温度警告値を設定

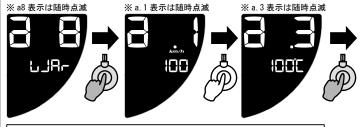

a8(警告設定)で"長押し"設定画面に入ります。 a.1に切り替わりますので、更に"短押し"でa.3"温度"にし、"長押し"で 警告値設定画面に入ります。

■ a.3 "温度"警告値を設定



数字の決定 "長押し"

数字決定後は次の位に切り替わります。

KBŠE

設定画面に入ると、100 の位の数字が点滅します。 ここで使用する温度警告値を入力します。 点滅している位の数字の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。 最後の1の位を決定(長押し)すると設定完了となり、 a.3(温度)カテゴリーに戻ります。

警告値設定範囲:60~150°C 設定単位



a.3 "温度"設定画面に戻ります。

(8) a8



- ■液晶画面機能表示を"000 (オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a8 "警告"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。 警告設定の中には更にカテゴリーが"a.1(速度)・a.2 (回転数)・a.3 (温度)・a.4 (電圧)・a.A (警告灯表示項目選択)"の5つ存在します。 カテゴリー切り替えは"短押し"で行い、"長押し"で設定画面に入ります。

警告灯設定の中には更にカテゴリーがの5つあります。 カテゴリー切り替えは"短押し"で行い、"長押し"で設定画面に入ります。



※ a. 1 表示は随時点滅









アジャスト画面から a1 "時計 設定画面に切り替わります。



"長押し"で設定画面に入ります。

a. A(警告灯点灯項目選択)

※ a. A 表示は随時点滅








で a8 "表示"設定画面 へ切り替えます。



- a.4 電圧警告値を設定

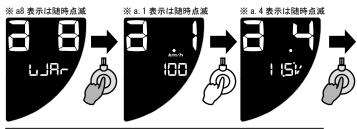

a8(警告設定)で"長押し"設定画面に入ります。 a. I に切り替わりますので、更に"短押し"でa.4"電圧"にし、"長押し"で 警告値設定画面に入ります。

■ a. 4 "電圧"警告値を設定

数字の決定 "長押し"

とまた。
数字決定後は次の位に切り替わります。

| 3**|∃**|}

設定画面に入ると、10 の位の数字が点滅します。 設定画画に入ると、いの近の数子が高級します。 ここで使用する電圧警告値を入力します。 点滅している位の数字の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。 最後の0.1 の位を決定(長押し)すると設定完了となり、 a.4 (電圧) カテゴリーに戻ります。

警告値設定範囲:8~18V 設定単位:0.1V




'電圧"設定画面に戻ります。 a. 4

'短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

カテゴリー a.A 警告灯点灯項目を選択



a8(警告設定)で"長押し"設定画面に入ります。 a.1に切り替わりますので、更に"短押し"でa.A"警告灯点灯項目"にし、"長押し" で選択画面に入ります

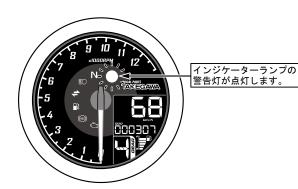

■ a. A"警告灯点灯項目"を選択

SPEEd

※選択部分は随時点滅 **弾択項日 (7 タイプ)**

SPEEd 速度 一口一 回転数 上長門尸 温度 ₩₩ 電圧 - F!!E! 燃料 5 - □ □ □ 走行距離

項目の切り替え "短押し" 項目の決定 "長押し"

※選択部分は随時点滅



項目の切り替え "短押し" 項目の決定 "長押し"

設定画面に入ると、警告灯点灯項目が点滅します。 ここで警告灯を点灯させる項目を選択します。 点滅している項目の変更は、"短押し"で行います。 項目の決定は"長押し"になります。 決定すると次の"点灯方法選択"へ切り替わります。 7タイプのいずれかのみ警告灯として使用出来ます。 選択項目

/ タイプのいす 選択項目 SPEEd (速度) rPm (回転数) tEnP (温度) VOLT (電圧燃料) Code (表行形)

S-Odo (走行距離) t-GEar (トップギア)



項目の決定"長押し"により、 "点滅方法選択"へ切り替わります。

点滅方法選択へ切り替わると、ギアポジション部に表示されている"L""S""F"のいずれかが点滅します。 ここで警告灯を点灯方法を選択します。 点滅している点灯方法の変更は、"短押し"で行います。 点対方法の決定は"長押し"になります。 決定すると"警告灯点灯項目"画面へ切り替わります。

選択項目 (ゆっくりとしたパターンの点灯) (早いパターンの点滅)



'警告灯点灯項目"画面に戻ります。

⑨ a9 メンテナンス走行距離設定



■液晶画面機能表示を"0DO(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 ■ a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a9 "メンテナンス走行距離"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。





アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 "短押し"で a9 "メンテナンス走行距離"

※ a9 表示は随時点滅 ŠOO

"長押し"で設定画面に入ります。

■ a9 "メンテナンス走行距離"設定画面

ON (表示)



: OFF ※選択部分は随時点滅 設定画面に入ると、設定項目が点滅します。 ここでメンテナンス走行距離表示の ON(表示)・OFF(非表示)を選択します。 点滅している設定項目の変更は、"短押し"で行います。 設定項目の決定は"長押し"になります。

設定項目 ON (表示) OFF (非表示)



OFF(非表示)を選択した場合は設定完了です。

a9 "メンテナンス走行距離設定" に戻ります。



設定画面へ切り替えます。





数字の決定 "長押し" 数字決定後は次の位に切り替わります。



ON (表示)を選択した場合、設定画面に切り替わり、 10000の位の数字が点滅します。 10000 の位のタテが、減しより。 ここで希望するメンテナンス走行距離を入力します。 点減している位の数字の変更は、"短押し" で行います。 数字の決定は"長押し" になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点減します。最 後の100の位を決定(長押し)すると設定完了となります。



a9"メンテナンス走行距離設定"に戻ります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

① a10 ABS 表示設定



替えます。

- ■液晶画面機能表示を"0DO(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a10 "ABS表示"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。

※ a1 表示は随時点滅





アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 "短押し"で a10 "ABS 表示"設定画面へ切り

"長押し"で設定画面に入ります。

※ a10 表示は随時点滅



■ a10 "ABS 表示"設定画面

§"□FF

設定画面に入ると、設定項目が点滅します。 ここで ABS 表示の ON(表示)・OFF(非表示)を選択します。 点滅している設定項目の変更は、"短押し"で行います。 設定項目の決定は"長押し"になります。

ABS 車両の場合は ON(表示)を設定します。 ABS ではない車両の場合は OFF(非表示)を設定します。

設定項目 ON(表示) (非表示)



a10 "ABS表示"設定画面に戻ります



(11) a11



切り替えます。

- ■液晶画面機能表示を"000(オドメーター)"に合わせた後、メーター表示切り替えボタンを"長押し"する事で、アジャスト画面に入ります。 アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に切り替わります。 a1 "時計"設定画面の状態で"短押し"し、a11 "走行距離"設定画面へ切り替え、"長押し"で設定画面に入ります。 表示設定の中には更にカテゴリーが"a.1(トータル走行距離設定)・a.2(ユーザーオド設定)"の2つ存在します。 カテゴリー切り替えは"短押し"で行い、"長押し"で設定画面に入ります。

※ a1 表示は随時点滅 15:0

アジャスト画面から a1 "時計"設定画面に 切り替わります。 "短押し"で a11 "走行距離"設定画面へ



表示設定の中には更にカテゴリーがの2つあります。 カテゴリー切り替えは"短押し"で行い、"長押し"で設定画面に入ります。

※ a. 1 表示は随時点滅







a10 "走行距離"設定画面へ戻ります。

"長押し"で設定画面に入ります。

※ a.1表示は随時点滅

カテゴリー a.1 トータル走行距離

※ a11 表示は随時点滅 Odo

a11(走行距離)で"長押し 設定画面に入ります。



a.1に切り替わりますので、更に "長押し"でトータル走行距離 画面に入ります。

800805

■ a.1 "トータル走行距離"

ここでは当メーター装着後の走行距離を確認出来ます。 確認終了は"短押し"で、次の項目画面が変わります。

♪♪ ご注意下さい。 トータル走行距離(オドメーター)の表示は消したり、 調整する事は出来ません。

表示範囲:0~999999km



a.2 "ユーザーオド設定"画面になります。

"短押し"で最終項目まで項目移動を行うと メイン画面に戻ります。

カテゴリー a.2 ユーザーオド設定

※ a11 表示は随時点減 ※a1表示は随時点減 ※ a. 2 表示は随時点滅 <u>Ö</u>888Ö5 Odo

a11(走行距離)で"長押し"設定画面に入ります。 a.1に切り替わりますので、更に"短押し"でa.2"ユーザーオド設定"にし、 "長押し"で設定画面に入ります。



■ a. 2 "ユーザーオド設定"

数字の決定 "長押し"

数字決定後は次の位に切り替わります。

629898 ※選択部分は随時点滅 ユーザーの走行距離入力画面に入ります。 ここでは希望する走行距離を入力します。

ーザーの走行距離入力について

ご注意下さい。 トータル走行距離(オドメーター)の表示は消したり、 調整する事は出来ません。 ここではユーザーで表示したい距離を入力し、それに 加算した距離を確認出来る様、設定する事が出来ます。

ユーザーの走行距離入力画面に入ると、100000の位の 数字が点滅します。ここで希望する走行距離を入力します。 点滅している位の数字の変更は、"短押し"で行います。 数字の決定は"長押し"になります。 決定すると次の位の数字へ切り替わり、点滅します。最

後の1の位を決定(長押し)すると設定完了となります。

表示範囲:0~999999km 走行することで入力した走行距離に自動で加算されます。



a.2 "ユーザーオド設定"画面に戻ります。

トリップメーター A の数値をクリアにする方法 (12)









●メイン画面液晶表示切り替えでトリップ A 画面にし "長押し"する事で、数値がクリアされます。

ップメーターBの数値をクリアにする方法










●メイン画面液晶表示切り替えでトリップB画面にし "長押し"する事で、数値がクリアされます。

メンテナンス走行距離(通知モ


























- ●メイン画面液晶表示切り替えでメンテナンス走行 距離画面にし"長押し"する事で通知モードに
- ●通知モードでは、メンテナンス走行距離に到達すると他の画面からでも自動的にメンテナンス 走行距離画面に変わります。
- ●メンテナンス走行距離が設定した数値から減って いき0になるとスクリーンが点滅します。
- ●ボタンを 10 秒間 "長押し" するとメンテナンス 走行距離記録モードはクリアされます。

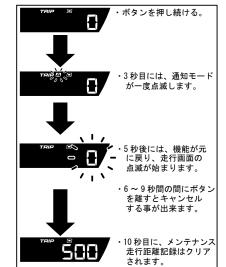

トラブルシューティング

■下記のような症状の場合はメーターの故障ではありません。修理に出す前にご確認下さい。

電源は入っているのにメーターが動かない。┃■メーターに電気が来ない。 →配線が確実につながっているか確認して下さい。又、配線やヒューズが切れていないか確認して下さい。 →メーター電源にはDC12Vが必要です。バッテリーが古かったり、故障していたりすると機能しません。 動作が不安定・表示されない時がある。 接触不良が考えられます。各部の配線接続を確認して下さい。 RPM コードがイグニッションコイルのボディーに接触している場合に起こる可能性があります。 取り回しを変更しイグニッションコイルに干渉しない様取り回しを行って下さい。 タコメーターの指針が不安定。

※確認後に症状が続くようなら販売店にお問合せ下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。 印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。

