



コンパクトクールオイルクーラーキット 取扱説明書

(スーパーヘッド用)

商品番号 : 07 07 0088 (4段/シルバー)
適応車種 : 07 07 0089 (3段/シルバー)
: モンキー・ゴリラ/モンキーBAJA
フレーム番号 : Z50J - 1300017 ~
: AB27 - 1000001 ~ 1899999

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、換気の良い場所で作業を行ってください。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~

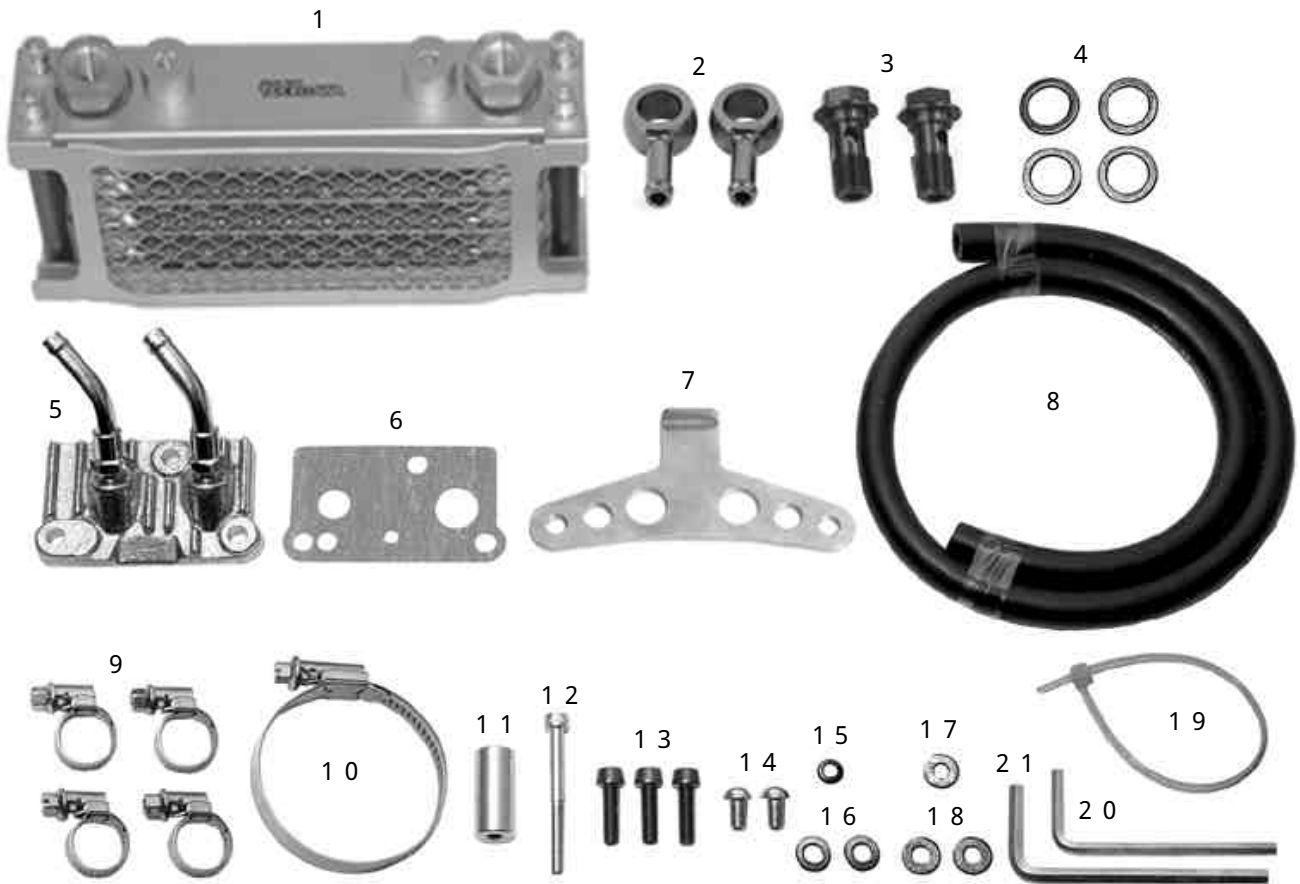

番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	オイルクーラーCOMP.	1	00 07 0008 (4段)	1
			00 07 0055 (3段)	1
2	オイルクーラーパンジョー	2	00 07 0081	1
3	パンジョーボルト M12	2	00 07 0034	1
4	シーリングワッシャ 14mm	4	00 07 0042	5
5	オイルクーラーユニットCOMP.	1	09 07 052 (ガスケット、ボルト付)	1SET
6	R.シリンダーヘッドサイドカバーガスケット	1	12394 RB5 T01	1
7	オイルクーラーブラケット	1	15670 165 T10	1
8	オイルホース	1	00 07 0011 (1m、クランプ付)	1SET
9	ホースクランプ	4	00 00 0052	2
10	クランプ	1	00 00 0051	1
11	イグニッションコイルカラー	1	30511 GAR T00	1
12	ソケットキャップスクリュー 5×50	1	00 00 2786	5
13	ソケットキャップスクリュー 6×20	3	00 00 0043	10
14	ボタンヘッドソケットキャップスクリュー 6×10	2	00 00 0092	5
15	スプリングワッシャ 5mm	1	00 00 0309	10
16	スプリングワッシャ 6mm	2	00 00 0203	10
17	プレーンワッシャ 5mm	1	00 00 0118	10
18	プレーンワッシャ 6mm	2	00 00 0086	10
19	タイラップ 200mm	1		
20	6角棒レンチ 4mm	1		
21	6角棒レンチ 5mm	1		


リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

1. 車両をメンテナンススタンド等で安定させ、ホンダ純正サービスマニュアルを参考にシート、フューエルタンクを取り外します。
R シリンダーヘッドサイドカバーを取り外し、オイルクーラーユニットを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。


トルク：10～12 N・m (1.0～1.2 kg・m)

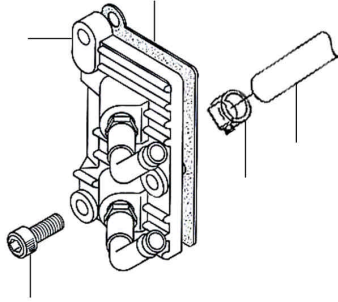

2. イグニッションコイルを取り外し、逆向き（コードが後方に向く様）にカラーを使用して取り付けます。（12Vは前方）<6V車は不要>


△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：5 N・m (0.5 kg・m)

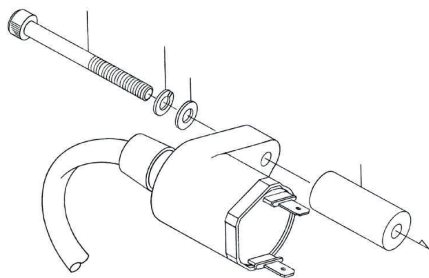

3. 付属のオイルクーラーブラケットをフレーム裏側の平らな部分に当て（ブラケットの曲がった部分を下に向け、フレームの平らな場所の後端に当てるようにします。）クランプでフレームとオイルクーラーブラケットを固定します。この時、クランプのネジ部分をタンクの下に隠れるように、フレームの上側に固定して下さい。

オイルクーラーブラケットがフレームに溶接されているハーネス用リングに干渉するようならば、ハーネス用リングを干渉しないように曲げるかまたは、切り取って下さい。

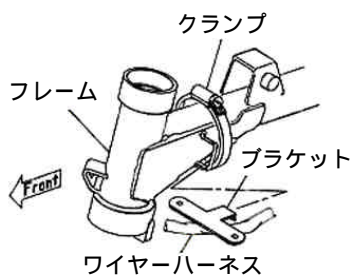

4. 車両のワイヤーハーネスをブラケットとオイルクーラーの間を通す様にし、オイルクーラー本体を取り付けます。

5. シーリングワッシャ、オイルクーラーバンジョー、バンジョーボルトをそれぞれ取り付け、仮締めし、ハンドルを左右いっぱいに切った状態でフロントフォークがバンジョーボルトに接触しない位置でクランプを締め付け固定します。

シーリングワッシャがオイルクーラーヘッダー（6角部分）の凹部からずれないように取り付けて仮締めします。

シーリングワッシャがずれた状態でバンジョーボルトを締め付けた場合、オイル漏れの原因となります。

6. オイルホースを適当な寸法に切断し、オイルクーラーユニットとオイルクーラーバンジョーに差し込み、ホースクランプを締め付けます。

（スペシャル・乾式クラッチ車はクラッチカバーユニオンに取り付けて下さい。）

7. オイルホースが他の部分と著しく干渉しない様に取り回しに注意し、バンジョーボルトを締め付け、タイラップでホースを束ねます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：23～27 N・m (2.3～2.7 kg・m)

バンジョーボルト締め付け時は、オイルクーラーヘッダー部分に必ずスパナ等を掛けて固定して下さい。

8. エンジンオイルを4段60cc / 3段40cc程度追加し、エンジンを掛け各部よりのオイル漏れの有無を確認し、エンジンを止め約1分後オイルレベルゲージで基準範囲内にあることを確認して少ない場合は補充して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>