



コンパクトクールオイルクーラーキット 取扱説明書 (ステアリングシステムマウントタイプ)

商品番号 : 07-07-0129 (3フィン)
: 07-07-0066 (4フィン)
適応車種 : MONKEY (FI)
フレーム番号 : AB27-1900001 ~
(弊社製オイル取り出し用ボス付きシリンダー及び
弊社製正立φ27フォーク、正立φ30フォークキット装着車)

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種、フレーム番号で、弊社製オイル取り出し用ボス付きシリンダー、弊社製正立φ27フォーク若しくは正立φ30フォーク装着車専用部品です。倒立フロントフォークには取り付け出来ません。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～

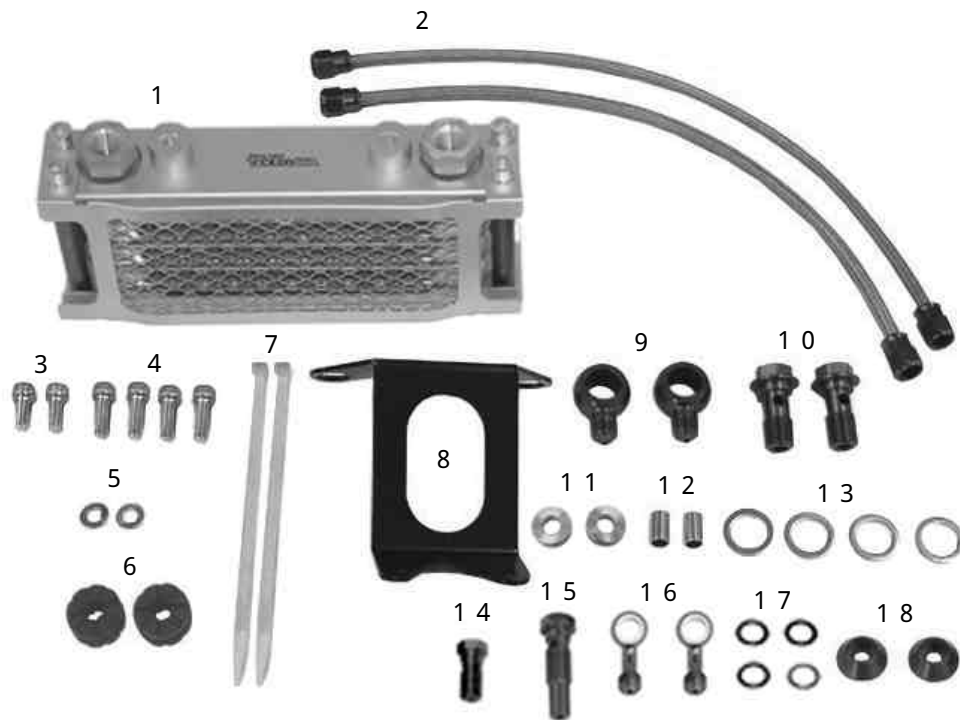

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入 数
1	オイルクーラーCOMP. 3フィン	1	00-07-0055	1
	オイルクーラーCOMP. 4フィン		00-07-0008	1
2	オイルホース 505mm	2	00-07-0030	1
3	ソケットキャップスクリュー 6×15	2	00-00-0042	10
4	ソケットキャップスクリュー 6×20	4	00-00-0043	10
5	スプリングワッシャ 6mm	2	00-00-0203	10
6	クッションラバー	2	00-00-0099	4
7	インシュロックタイ 150mm	2	00-00-0222	10
8	オイルクーラーブラケット	1	09-07-031 (ボルト、ラバー付)	1SET
9	オイルクーラーバンジョー M10	2	00-07-0041	1
10	バンジョーボルト M12	2	00-07-013	1
11	カラー	2	00-00-0525	2
12	スペーサー	2	00-02-0254	6
13	シーリングワッシャ 14mm	4	00-07-0042	5
14	バンジョーボルト M10 (ショート)	1	00-07-0038	1
15	バンジョーボルト M10 (ロング)	1	15531-GEY-T00	1
16	バンジョー M10 (25°)	2	00-07-0037	1
17	シーリングワッシャ 10mm	4	00-07-0010	10
18	キャップスクリューリテーナー	2	06-10-020	2

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

1. 平坦で足場のしっかりした場所で車両を安定させます。
2. オイルクーラーブラケットにクッションラバーを取り付け、クッションラバーにカラーを取り付けます。



3. ソケットキャップスクリュー (6×20) キャップスクリューリテーナーを用いてオイルクーラーブラケットにオイルクーラーCOMPを取り付け、締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：8 N・m (0.8 kgf・m)

4. ステアリングシステムにオイルクーラーブラケットをスプリングワッシャ、ソケットキャップスクリュー (6×15) を用いて取り付け、締め付けます。

△注意：弊社製ヘッドライトステーφ27用：09-03-007又はφ30用：09-03-0288と2連タイプのスピード&タコメーター及びスーパーマルチM1ステー同時装着時、ヘッドライトとキャップスクリューリテーナーが干渉する為、ステアリングシステムとオイルクーラーブラケットの間にカラーを挟み、ソケットキャップスクリュー (6×20) スプリング、ワッシャを用いて取り付けます。


△注意：必ず規定トルクを守る事。

トルク：12 N・m (1.2 kgf・m)




5. シリンダー右側面部のオイルライン取り出し穴のオイルプラグボルト、シーリングワッシャを外し、バンジョーボルトM10 (ショート、ロング) にシーリングワッシャ、バンジョーM10 (25°) シーリングワッシャの順で通し、オイルライン取り出し穴に取り付けて仮締めします。
バンジョーボルトM10はショート、ロングの2種類があります。バンジョーボルトM10 (ロング) を上側のオイルライン取出し穴に使用します。(オイルライン取り出し穴は下側が吐出用です。) アップマフラーを取り付けしている場合、締め付け作業が行いにくい場合があります。取り外して行って下さい。
シリンダー右側面部のオイルライン取り出し穴のオイルプラグボルトを取り外した際、オイルライン内のオイルが漏れ出す可能性があるため、受け皿等を用意する事をお勧めします。

バンジョーボルトM10 (ロング)

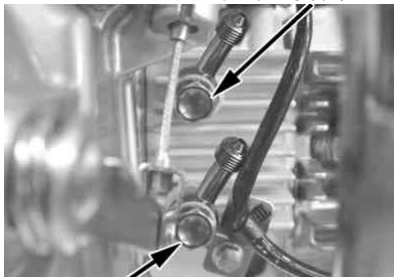

バンジョーボルトM10 (ショート)

6. オイルクーラーバンジョーボルトM12にシーリングワッシャ14mm、オイルクーラーバンジョーM10、シーリングワッシャ14mmの順に通し、オイルクーラーCOMPに仮締めします。
7. オイルホース505mmを上下のバンジョー (25°) に仮締めします。

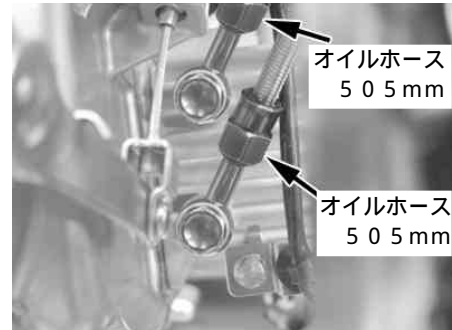

8. 車両乗車時右側のオイルクーラーバンジョーM12にシリンダー下側オイルホースを取り付け、左側のオイルクーラーバンジョーM12にシリンダー上側オイルホースを取り付け、バンジョー (25°) オイルクーラーバンジョーの取り付け角度が決まれば、オイルクーラーバンジョーボルトM12、フィッティングを指定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

バンジョーボルトM12：22.5 N・m (2.3 kgf・m)

バンジョーボルトM10：15 N・m (1.5 kgf・m)

フィッティング：6 N・m (0.6 kgf・m)

バンジョーボルトの締め付けは、オイルクーラーヘッダー (6角部分) に必ずスパナ等をかけた状態でオイルクーラーバンジョーM12を動かない様固定して行って下さい。



9. エンジンオイルを3フィン40cc / 4フィン60cc程度追加し、エンジンを始動します。
各部からのオイル漏れの有無を確認し、エンジンを止め約1分後に車両を水平状態に保ち、オイルレベルゲージをねじ込まない状態で差し込んで、基準範囲内にあることを確認し、少ない場合は補充して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>